COMUNE di ASOLO - TV

P E B A

Piano per l'**E**liminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche



2 - EDIFICI

Settembre 2023

Professionisti incaricati — SCARPA & DROUILLE ARCHITETTURA + URBANISTICA — urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa

Comune di Asolo — Sindaco — Mauro Migliorini

Resp. Uff. LL.PP. — geom. Andrea Bedin

ELENCO EDIFICI COMUNALI

Cod..	Categoria	Nome	Indirizzo	Località
E01	UFFICI	Municipio	piazza G. D'Annunzio, 1	Asolo C.S.
E02	UFFICI	Polizia Locale (convenzione Ascom)	via Strada Muson	Casella
E03	UFFICI	Caserma Carabinieri	via dei Tartari, 6	Casella
E04	ALTRO	Vigili del Fuoco e magazzino comunale	via Giorgione, 73	S. Apollinare
E05	ALTRO	Protezione Civile	via Forestuzzo	Asolo
E06	ALTRO	Ambulatorio medico	via Bernardi	Pagnano
E07	CULTUR	Biblioteca comunale	via Jacopo Da Ponte, 24	Casella
E08	CULTUR	Museo Civico	via Regina Cornaro	Asolo C.S.
E09	CULTUR	Archivio Storico	via Regina Cornaro	Asolo C.S.
E10	CULTUR	Castello (Teatro, Torre Civica, Torre Reata, Bar)	piazzetta E. Duse	Asolo C.S.
E11	CULTUR	Rocca	via Rocca	Asolo C.S.
E12	CULTUR	Antico Maglio (associazioni e museo)	via Vallorgana	Pagnano
E13	SCUOLE	Asilo nido	via dei Tartari, 8	Casella
E14	SCUOLE	Scuola infanzia "De Amicis" (materna)	Piazzetta San Pio X	Asolo C.S.
E15	SCUOLE	Scuola infanzia "Bernardi Torretto" (materna)	via Vallorgana	Pagnano
E16	SCUOLE	Scuola primaria "Città di Asolo" (nuova elementare)	via dei Tartari, 41	Casella
E17	SCUOLE	Scuola media e Palestra	via Forestuzzo, 65	Asolo
E17b	SPORT	Palestra scuola media	via Forestuzzo	Asolo
E18	SPORT	Impianto sportivo calcio	via Volta	Casella
E19	SPORT	Impianto sportivo rugby	via S. Apollinare	S. Apollinare
E20	POLIF.	Ex scuola - serv. sociali e associazioni	via Forestuzzo, 5	Asolo
E21	POLIF.	Ex scuola - Carabinieri Forestali e associaz.	via Bernardi, 1	Pagnano
E21b	POLIF	Palestra e Sede Alpini	via Bernardi, 1	Pagnano
E22	POLIF.	Ex scuola con palestra Villa d'Asolo	via Cavin dei Cavai, 27	Villa d'Asolo
E23	POLIF.	Ex scuola - centro vaccinale	via Malombra, 37	S. Apollinare
E24	POLIF.	Centro anziani "Casa nostra"	Piazzetta Fantinel	Pagnano
E25	POLIF.	Baita Alpini di Asolo	via Forcella	Asolo
E26	POLIF.	Baita Alpini di Villa d'Asolo	via Cà Giupponi	Villa d'Asolo
E27	POLIF.	Ex scuola di Casella (associazioni)	Via Monache	Casella
E28	ALTRO	Ristorante Due Mori	piazza G. D'Annunzio	Asolo C.S.
E29	ALTRO	Autorimessa Cipressina	via Cipressina	Asolo
E30	CIMIT	Cimitero di Pagnano	via San Cosmo	Pagnano
E31	CIMIT.	Cimitero Monumentale S. Anna	via S. Anna	Asolo C.S.
E32	CIMIT.	Cimitero di Sant'Apollinare-Casella	via S. Apollinare	Casella
E33	CIMIT.	Cimitero di Villa d'Asolo	via Calderon	Villa d'Asolo

QUADRO RIASSUNTIVO

	POLIF.	CULTURA	SCUOLE	UFFICI	SPORT	CIMIT	ALTRO	
Asolo e C.S.	2	4	2	1	1	1	3	**14**
Casella	1	1	2	2	1	1	-	**8**
Pagnano	3	1	1	-	-	1	1	**7**
S. Apollinare	1	-	-	-	1	-	1	**3**
Villa d'Asolo	2	-	-	-	-	1	-	**3**
	9	**6**	**5**	**3**	**3**	**4**	**5**	**35**

VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' PER AMBITI DI INDAGINE

cod	EDIFICIO	AMBITO VALUTATO						
		Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree esterne	Uscite sic.
E01	Municipio	X	X	X	X	X	–	–
E02	Polizia Locale (convenzione Ascom)	X	X	X	–	X	–	–
E03	Caserma Carabinieri	X	X	X	X	X	–	–
E04	Vigili del Fuoco e magazzino comunale	X	X	X	X	X	–	–
E05	Protezione Civile	X	X	X	–	X	X	–
E06	Ambulatorio medico	X	XX	X	–	X	–	–
E07	Biblioteca comunale	X	X	X	–	X	–	–
E08	Museo Civico	X	X	X	X	X	X	–
E09	Archivio Storico	X	X	X	X	X	–	–
E10	Castello (Teatro, Torre Civica, Torre Reata, Bar)	X	X	X	X	X	X	–
E11	Rocca	X	X	X	X	X	X	–
E12	Antico Maglio (associazioni e museo)	X	X	X	X	X	X	–
E13	Asilo nido	X	X	X	–	X	X	X
E14	Scuola infanzia "De Amicis" (materna)	X	X	X	X	X	X	X
E15	Scuola infanzia "Bernardi Torretto" (materna)	X	X	X	X	X	X	X
E16	Scuola primaria "Città di Asolo" (nuova elem.)	X	X	X	–	X	X	X
E17	Scuola media e Palestra	X	X	X	X	X	X	X
E17b	Palestra scuola media	X	X	X	–	X	–	–
E18	Impianto sportivo calcio	X	X	X	–	X	–	–
E19	Impianto sportivo rugby	X	X	X	–	X	X	–
E20	Ex scuola - serv. sociali e associazioni	X	X	X	X	X	X	X
E21	Ex scuola - Carabinieri Forestali e associaz.	X	X	X	X	X	–	–
E21b	Palestra e Sede Alpini	X	X	X	–	X	–	–
E22	Ex scuola con palestra Villa d'Asolo	X	X	X	–	X	–	–
E23	Ex scuola - centro vaccinale	X	X	X	–	X	–	X
E24	Centro anziani "Casa nostra"	X	X	X	–	X	–	–
E25	Baita Alpini di Asolo	X	X	X	–	X	X	–
E26	Baita Alpini di Villa d'Asolo	X	X	X	–	X	X	–
E27	Ex scuola di Casella (associazioni)	X	X	X	–	X	X	–
E28	Ristorante Due Mori							
E29	Autorimessa Cipressina	X	X	X	X	X	–	–
E30	Cimitero di Pagnano	X	X	X	X	X	–	–
E31	Cimitero Monumentale S. Anna	X	X	X	X	X	–	–
E32	Cimitero di Sant'Apollinare-Casella	X	X	X	–	X	–	–
E33	Cimitero di Villa d'Asolo	X	X	X	–	X	–	–

Legenda

A norma X Da migliorare X Non a norma X Assente –

D.M. 236/1989, Requisiti degli edifici ai fini del superamento delle b.a.

ACCESSIBILITÀ: la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
VISIBILITÀ: la possibilità, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico**.**
ADATTABILITÀ: la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

TABELLA DI SINTESI DELLE VALUTAZIONI

	X	X	X	tot.	%
Parch. riservato	16	11	7	34	21%
Accesso esterno	9	16	9	34	26%
Servizio igienico	11	5	18	34	53%
Colleg. verticali	2	5	9	16	56%
Fruibilità interna	21	10	3	34	9%
Aree esterne	6	6	3	15	20%
Uscite sicurezza	4	0	3	7	43%
SOMMA	69	53	52	174	
	39,7%	30,5%	29,9%		

PRIORITA' E IMPORTO INTERVENTI

Cod.	EDIFICIO	PRIORITA' ruolo e frequentaz.	barriere rilevate	segnalaz.	progr. LL.PP.	TOT	IMPORTO
E01	Municipio	4,0	2,0	0	0	**6,0**	10.130,00 €
E02	Polizia Locale (convenzione Ascom)	3,0	1,5	0	0	**4,5**	2.570,00 €
E03	Caserma Carabinieri	2,0	1,5	0	0	**3,5**	400,00 €
E04	Vigili del Fuoco e magazzino comunale	1,0	3,5	0	0	**4,5**	1.360,00 €
E05	Protezione Civile	1,5	3,0	0	0	**4,5**	12.520,00 €
E06	Ambulatorio medico	3,5	2,5	1	0	**7,0**	2.430,00 €
E07	Biblioteca comunale	4,0	0,0	0	0	**4,0**	- €
E08	Museo Civico	4,0	2,0	0	0	**6,0**	3.750,00 €
E09	Archivio Storico	2,5	3,5	0	0	**6,0**	3.000,00 €
E10	Castello (Teatro, Torri, Bar)	3,5	4,0	0	0	**7,5**	43.300,00 €
E11	Rocca	2,0	4,0	0	0	**6,0**	5.310,00 €
E12	Antico Maglio (associazioni e museo)	2,5	4,0	0	0	**6,5**	4.200,00 €
E13	Asilo nido	2,5	1,5	0	0	**4,0**	8.150,00 €
E14	Scuola infanzia “De Amicis” (materna)	2,5	4,0	0	0	**6,5**	24.860,00 €
E15	Scuola infanzia “Bernardi Torretto”	2,5	3,5	0	1	**7,0**	41.780,00 €
E16	Scuola primaria “Città di Asolo”	4,0	0,5	0	0	**4,5**	3.150,00 €
E17	Scuola media e Palestra	4,0	0,0	0	1	**5,0**	- €
E17b	Palestra scuola media	3,0	2,5	0	0	**5,5**	10.680,00 €
E18	Impianto sportivo calcio	2,5	2,0	0	0	**4,5**	9.540,00 €
E19	Impianto sportivo rugby	2,5	1,5	0	0	**4,0**	19.000,00 €
E20	Ex scuola - serv. sociali e associazioni	3,0	4,0	1	0	**8,0**	44.060,00 €
E21	Ex scuola - Carabinieri Forest. e associaz.	2,0	4,0	0	0	**6,0**	23.000,00 €
E21b	Palestra e Sede Alpini	2,0	2,5	0	0	**4,5**	12.300,00 €
E22	Ex scuola con palestra Villa d’Asolo	2,0	1,5	0	0	**3,5**	2.700,00 €
E23	Ex scuola - centro vaccinale	3,0	0,0	1	1	**5,0**	40,00 €
E24	Centro anziani “Casa nostra”	3,0	1,5	0	0	**4,5**	600,00 €
E25	Baita Alpini di Asolo	2,0	2,0	0	0	**4,0**	1.040,00 €
E26	Baita Alpini di Villa d’Asolo	2,0	1,0	0	0	**3,0**	450,00 €
E27	Ex scuola di Casella (associazioni)	2,0	2,0	0	0	**4,0**	10.710,00 €
E29	Autorimessa Cipressina	2,5	1,5	0	0	**4,0**	10.800,00 €
E30	Cimitero di Pagnano	3,0	3,0	1	0	**7,0**	17.590,00 €
E31	Cimitero Monumentale S. Anna	3,5	4,0	1	0	**8,5**	51.560,00 €
E32	Cimitero di Sant’Apollinare-Casella	3,0	2,0	1	0	**6,0**	24.000,00 €
E33	Cimitero di Villa d’Asolo	3,0	0,5	1	0	**4,5**	12.000,00 €
	SOMMA						**416.980,00 €**

PREZZARIO DI RIF. PER INTERVENTI E.B.A. NEGLI EDIFICI

Codice	*Descrizione*	*costo*
	RACCORDO DISLIVELLI	
RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	140,00 €
RAC.2	Posa di ELEMENTO SAGOMATO, in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a cm 3,5.	250,00 €
RAC.3	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lungh. ca. 1 ml	380,00 €
RAC.4	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	700,00 €
RAC.5	RICARICA in asfalto per raccordo di pavimenti esterni in asfalto con h max dislivello 5 cm	150,00 €
	STALLO PARCHEGGIO	
PAR.1	Installazione cartello parcheggio riservato, o solo rifacimento segnaletica orizzontale	100,00 €
PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	160,00 €
PAR.3	Realizzazione stallo riservato in area non pavimentata, con asfaltatura stallo raccordato al percorso pedonale e posa cartello	560,00 €
	SERVIZIO IGIENICO	
BAG.1	Sostituzione maniglione fisso con maniglione ribaltabile	250,00 €
BAG.2	POSA DI MANIGLIONE FISSO orizzontale da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	150,00 €
BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	10.000,00 €
BAG.4	Installazione pedana removibile per doccia, con scivolo di raccordo	180,00 €
BAG.5	REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO accessibile anche a persona su sedia a ruote.	20.000,00 €
BAG.6	Fornitura e installazione modulo prefabbricato monoblocco per servizio igienico per disabili, dimensioni esterne 5,00x2,44x2,72, completo di impianto elettrico con quadretto interruttore e presa, serramenti esterni costituiti da 1 porta e 3 finestrini vasistas con vetro retinato, pavimento in legnocemento spessore 22mm, completo di accessori bagno, compreso trasporto, allacci idrici ed elettrici.	16.000,00 €
BAG.7	Fornitura e Installazione di LAVANDINO tipo ergonomico, compresa rimozione esistente e allacci idrici.	400,00 €
BAG.8	Fornitura e Installazione di SEGGIOLINO RECLINABILE per doccia.	180,00 €
	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	
IMP.1	Installazione di PIATTAFORMA ELEVATRICE da interni per il superamento di dislivelli fino a 150 cm, con parapetto di protezione (compreso costo forfettario per opere murarie ed impiantistiche da ridefinire a seguito di specifico progetto)	18.000,00 €
IMP.2	Installazione di ELEVATORE ESTERNO, posto in posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso (compreso costo forfettario per opere murarie ed impiantistiche da ridefinire a seguito di specifico progetto)	42.000,00 €
IMP.3	Installazione di PIATTAFORMA ELEVATRICE da interni per il superamento dislivellio di UN PIANO, su vano scale/ascensore esistente (compreso costo forfettario per opere murarie ed impiantistiche da ridefinire a seguito di specifico progetto)	26.000,00 €
IMP.4	ASCENSORE: adeguamento con installazione avvisatore acustico di presenza al piano	500,00 €
IMP.5	ASCENSORE: adeguamento pulsantiera con segnali in rilievo braille	300,00 €
	SCALA	
SCA.1	Posa di DOPPIO CORRIMANO in acciaio, ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore h 90/100 cm e corrimano inferiore h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie e ripristini.	150,00 €
SCA.2	Realizzazione di MARCA GRADINO mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata (NOTA: considerando le condizioni di contesto la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del	14,00 €
SCA.3	Posa di CORRIMANO in acciaio PER ESTERNI, composto da montante in acciaio e corrimano inferiore ad h 100 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	150,00 €
SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER Interni o altro elementi di completamento del parapetto (es. battipiede)	100,00 €
	INGRESSO	
ING.1	impianto citofonico di ingresso	750,00 €
ING.2	Installazione automazione per apriporta motorizzato automatico con meccanismi di attivazione, per porta a battente esistente.	3.800,00 €
ING.3	SOSTITUZIONE BANCONE con altro avente una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Largh. parte ribassata non inferiore ad 80 cm.	2.000,00 €
ING.4	Abbassamento dello sportello informativo	
	ORIENTAMENTO	
ORI.1	Installazione di mappa tattile a rilievo, realizzata su lastra metallica dim. minime 60x40, con indicazione dei percorsi e dei servizi presenti nell'edificio, compresa progettaz. del layout.	1.400,00 €
ORI.2	Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "attenzione-servizio" tipo ADESIVI per INTERNI a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti	100,00 €
ORI.3	Inserimento nella pavimentazione ESTERNA di fascia in modulo tattilo-plantare codice "pericolo valicabile" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posato a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse eventuali demolizioni e ripristini.	140,00 €
ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legnocemento o altro materiale fonoassorbente, posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli.	80,00 €
ORI.5	Installazione targa segnaletica per esterno, da applicare su muro, con frecce e altri pittogrammi per indicazione del percorso accessibile.	120,00 €
ORI.6	Installazione targa segnaletica per porta interna	40,00 €
ORI.7	Installazione DISPLAY CON TRADUTTORE ISTANTANEO VOCALE MULTILINGUE (120 dispositivo traduttore+ 400 display LED con messaggio scritto scorrevole+ 280 installazione)	800,00 €
	INTERVENTO A FORFAIT	
FOR.1	(CAMPO DI CALCIO) Allestimento area carrozzelle con rialzo pedana e scivolo raccordo a bordo campo	4.000,00 €
FOR.2	(BICCIODROMO) Abbassamento pavimento e realizzazione scivolo raccordo campo gioco bocce	2.500,00 €
	INTERVENTO DI MANUTENZIONE	
MAN.1	Rimozione elemento di arredo removibile	60,00 €
	PAVIMENTAZIONE	
PAV.1	Realizzazione PAVIMENTAZIONE in betonelle	100,00 €
PAV.2	Ricollocazione di elementi pavimentazione (masselli, cubetti, piastrelle) per ripristinare la complanarità della superficie	160,00 €

SCHEDE RILIEVO

NOME	MUNICIPIO	E01
INDIRIZZO	Piazza D'Annunzio 1 – Centro Storico	UFFICI

LIVELLI	P. terra, primo, secondo, terzo, quarto, quinto.	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	NO
COLL.VERT.	SI (ascensore)	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	Edificio storico

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE		*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO		Presente stallo riservato in via Sottocastello	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO		Atrio con porta automatica.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO		Bagno accessibile al p. quinto ma privo di attrezzature per la fruibilità di persone in carrozzella.	Installare maniglione, rialzo wc, sostituire lavandino, modificare apertura porta.
COLLEGAMENTI VERTICALI	1-Scala principale	- Parapetto h92cm - Battipiede assente	• Alzare parapetto • Installare battipiede
	2-Scala nord	- Parapetto h90cm - Battipiede assente	• Alzare parapetto • Installare battipiede
	3-Scala laterale	Corrimano prima rampa assente	Installare corrimano.
	Ascensore	Assenza avvisatore acustico.	Installaz. dispositivo acustico di presenza al piano
FRUIBILITA' INTERNA		- Ballatoio salone p. IV h 88 cm - Sportello anagrafe h 109 cm	Installare corrimano. Vedi nota.
AREE SCOPERTE		Assenti.	Nessuno.
USCITE SECONDARIE		-	-
NOTE		Prevedere in una postazione accoglienza/sportello anagrafe, l'installazione di un traduttore istantaneo vocale multilinge, per utenza audiolesa e straniera.	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
X	X	X	X	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI		*punteggio assegnato*
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 1 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
	somma	6,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 06 Marzo 2023

1



Vista esterna

2



Ingresso

3



Stallo parcheggio riservato

4




Ascensore

5



Ballatoio salone

6

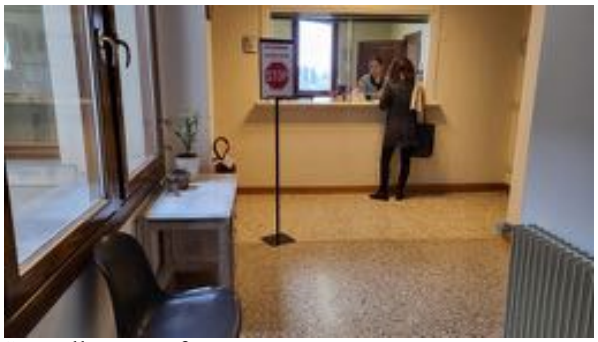

Sportello anagrafe

7



Scala laterale

8



Servizio igienico p. quinto

9



Scala Nord

10



Scala principale

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Servizio igienico piano V°	*8*	BAG.7. BAG.9. BAG.2 ORI.6 FAL.	Maniglione fisso. Lavandino ergonomico. Rialzo WC. Segnaletica identificativa e di direzione. Porta a scorrere o apertura anta esterna.	1,0 1,0 1,0 2,0 1,0	150,00 400,00 200,00 80,00 800,00
2	Scala principale	*10*	SCA.4	Adattare la ringhiera esistente con rialzo del parapetto e installazione di battipiede	18,0	1.800,00
3	Scala nord	*9*	SCA.4	Alzare parapetto e installare battipiede	24,0	2.800,00
4	Scala laterale	*7*	SCA.4	Installare corrimano	5,0	500,00
5	Ascensore	*4*	-	Installazione segnalatore acustico di presenza al piano.	1,0	800,00
6	Ballatoio salone	*5*	SCA.4	Installare corrimano perimetrale	18,0	1.800,00
7	Sportello anagrafe	*6*	ORI.7	Installazione DISPLAY CON TRADUTTORE ISTANTANEO VOCALE MULTILINGUE	1,0	800,00
				COSTO TOTALE		**10.130,00**

NOME	POLIZIA LOCALE	E02
INDIRIZZO	Via Strada Muson, 2 – Casella (complesso “ex Fornace”)	UFFICI

LIVELLI	P. terra	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	NO
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	Utilizzo locali in convenzione con Ascom.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D’INDAGINE	*CRITICITA’*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Stallo riservato senza cartello	Installazione cartello
ACCESSO ESTERNO	Sconnessioni percorso esterno. Apertura porta ad anta. Presente campanello per ev. chiamata di aiuto.	Livellare pavimento (tratto in asfalto e tratto in betonelle).
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico non attrezzato per utenti in carrozzella.	Installazione maniglioni (fisso e reclinabile).
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Assente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente.	Nessuno.
FRUIBILITA’ INTERNA	Sportello h100 cm.	Nessuno.
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SICUREZZA	-	-
NOTE	Il servizio igienico è ad uso esclusivo del personale. Nel percorso esterno sono assenti linee guida per utenza con disabilità visiva.	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	–	–

PRIORITA’ INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d’interesse strategico e livello di frequentazione	da 1 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d’interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
	somma	4,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 06 Marzo 2023

1



Vista “complesso ex-fornace”

2



Stallo parcheggio riservato

3




Percorso esterno

4



Vista area ingresso

5

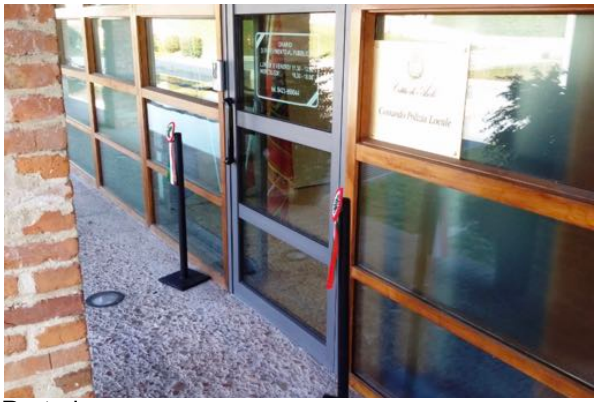

Porta ingresso

6



Servizio igienico

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Parcheggio	*2*	PAR.1	Installazione cartello parch. riservato	1,0	110,00
2	Accesso esterno	*3-5*	- -	Livellamento sconnessioni del pavimento dal parcheggio: rif. tappeto usura asfalto Applicazione resina livellante pav. portico	20mq 15mq	600,00 1.500,00
3	Servizio igienico	*6*	BAG.2	Installazione maniglioni fisso e reclinabile	2,0	360,00
				COSTO TOTALE		**2.570,00**

NOME	CASERMA CARABINIERI	E03
INDIRIZZO	Via dei Tartari, 6 – Casella	UFFICI

LIVELLI	P. terra, p primo	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*DESCRIZIONE E CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Presente stallo adiacente il cancello ingresso.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Gradino porta ingresso h3cm Citofono cancello h140cm	Smussare gradino. Abbassare citofono.
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico accessibile a carrozzella.	Nessuno
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Riservata al personale interno.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente	Vd. nota.
FRUIBILITA' INTERNA	-	Nessuno.
AREE SCOPERTE	-	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	-	Nessuno.
NOTE	E' stata rilevata solamente la parte accessibile al pubblico: ingresso, atrio, servizio igienico al p. terra, per ragioni di "privacy" e perchè il Ministero della Difesa ha stabilito che *"l'Arma per la peculiarità delle sue attività e le sue prerogative, arruola solo persone con una precisa idoneità a cui la persona disabile non può corrispondere"*, pertanto i Carabinieri non rispondono alla L68/99 (lavoratori disabili) e la caserma non è tenuta ad avere i requisiti di accessibilità per persone in carrozzella.	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 1 a 4	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
	somma	3,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 06 Marzo 2023

1



Vista esterna

2




Servizio igienico

3



Accesso su strada

4

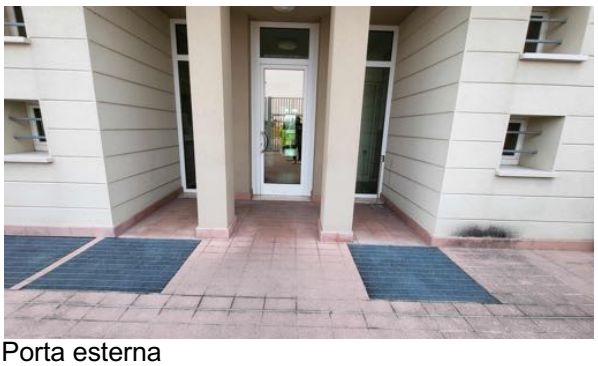

Porta esterna

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Accesso esterno	-	RAC.1 –	-SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm -Abbassamento del citofono	1,0 1,0	150,00 250,00
				COSTO TOTALE €		**400,00**

NOME	VIGILI del FUOCO e MAGAZZINO COMUNALE	E04
INDIRIZZO	Via Giorgione, 75 – Sant'Apollinare	ALTRO

LIVELLI	P. terra	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	L'edificio ospita la sede dei vigili del fuoco, con garage, depositi, uffici, camerate, servizi igienici realizzati con prefabbricato integrato all'0edificio. Il lato Sud dell'edificio ospita i depositi del magazzino comunale.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*DESCRIZIONE E CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Assente stallo, ma presente ampio piazzale parcheggio.	Nessuno
ACCESSO ESTERNO	Con gradino h 8cm	Installazione scivolo (o modifica telaio porta).
SERVIZIO IGIENICO	Assente servizio igienico per disabili (è realizzato con modulo prefabbricato).	Vd. nota.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	-Assenza corrimano	Installare corrimano
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	-	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	Vd. nota.	Nessuno.
AREE SCOPERTE	Piazzale in asfalto.	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	-	-
NOTE	Gli spazi interni non risultano accessibili a una persona su sedia a ruote; in considerazione dell'attività richiesta per la mansione "vigile del fuoco", si considera una fruibilità dei locali per persone prive di disabilità motoria.	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 1 a 4	1,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	3,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
	somma	4,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 06 Marzo 2023

1



Vista piazzale esterno

2



Porta ingresso Vigili del fuoco

3



Vista esterna magazzino comunale

4



Ingresso magazzino comunale

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Porta ingresso	*2*	RAC.3	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lungh. ca. 1 ml	2,0	760,00
2	Vano scala	-	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elementi di completamento del parapetto (es. battipiede)	6,0	600,00
				COSTO TOTALE		**1.360,00**

NOME	PROTEZIONE CIVILE	E05
INDIRIZZO	Via Forestuzzo (interna) – Asolo	ALTRO

LIVELLI	P. terra	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO (piano copertura non fruibile)	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	I locali sono stati ricavati riadattando l'ex-impianto sportivo (precedente uso spogliatoi e depositi).

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Ampia area per parcheggio.	Realizzazione stallo riservato e percorso di raccordo fino all'ingresso.
ACCESSO ESTERNO	• Gradino h2,5cm • Percorso esterno in ghiaia	• Smussare gradino • Pavimentare area esterna
SERVIZIO IGIENICO	Presente serv. Ig. Stretto e con WC alla turca	Riconfigurazione dell'area serv. Igienici.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	-	-
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Scalino cucina h 5 cm.	Installazione scivolo
AREE SCOPERTE	Presente ampia area aperta (corrisponde all'ec campo sportivo)	Assenza di vialetti pavimentati.
USCITE SICUREZZA	-	-
NOTE	L'edificio era utilizzato come spogliatoi dell'impianto sportivo ora dismesso. Il piano copertura era utilizzato come tribune, ora è chiuso e non accessibile.	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	X	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 1 a 4	1,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	3,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
	somma	4,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
06 Marzo 2023

1



Vista esterna edificio

2



Ingresso area parcheggio

3



Gradino esterno

4




Gradino cucina

5



Servizio igienico 1 con wc alla turca

6

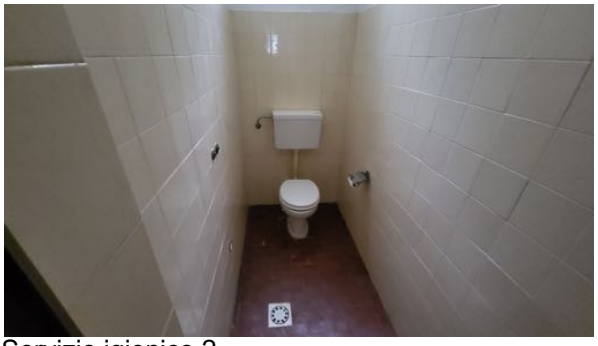

Servizio igienico 2

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Accesso esterno	*1*	RAC.1 PAV.1	-SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, anche minimi, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm -Pavimentazione vialetto esterno	n. 1,0 mq 20,0	140,00 2.000,00
2	Servizio igienico	*5-6*	BAG.3	-RICONFIGURAZIONE dell'area servizi igienici per realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	1,0	10.000,00
3	Cucina	*4*	RAC.3	-Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lungh. ca. 1 ml	1,0	380,00
				COSTO TOTALE		**12.520,00**

NOME	AMBULATORIO PAGNANO	E06
INDIRIZZO	Via Bernardi – Pagnano	ALTRO

LIVELLI	P. terra	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	NO
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	SI

NOTE DESCRITTIVE	

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Lo stallo riservato disabili è distante.	Realizzare stallo adiacente l'ingresso
ACCESSO ESTERNO	Presenti due gradini con dislivello h 30 cm ca.	Realizzazione rampa di accesso
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico con antibagno	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Solo piano terra.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	-	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	-	Nessuno.
AREE SCOPERTE	-	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	-	Nessuno.
NOTE	Ambulatorio di medicina generale. Il dott. Macaluso ha informato che l'ambulatorio è frequentato anche da utenti in carrozzella.	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	XX	X	–	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 1 a 4	3,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
	somma	6,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
16 Marzo 2023

1



2



Ingresso esterno

3



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Accesso esterno	*1*	RAC.4 PAR.2	-Realizzazione RAMPA, fissa o removibile in metallo, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare. -Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	3,0 ml 1,0	2.250,00 180,00
				COSTO TOTALE		**2.430,00**

NOME	BIBLIOTECA COMUNALE	E07
INDIRIZZO	Via Jacopo da Ponte, 24/a – Casella	CULTURA

LIVELLI	P. terra	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	Locali al piano terra di un edificio condominiale di nuova realizzazione.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Presente stallo in via Da Ponte	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Porta con bussola.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio accessibile; è assente il maniglione reclinabile	Installare maniglione reclinabile
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Solo piano terra.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	-	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	-	Nessuno.
AREE SCOPERTE	Assenti.	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	-	Nessuno.
NOTE	Al piano interrato è presente il locale deposito/magazzino non aperto al pubblico.	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	–	X

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 1 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	0,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
	somma	4,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
06 Marzo 2023

1



Stallo riservato

2



Percorso esterno

3



Ingresso

4



Servizio igienico

5



Spazio infanzia/ludoteca

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	-	-	-	-	0,0	0,00
				COSTO TOTALE		**0,00**

NOME	MUSEO CIVICO, INFOPOINT, SALA "DELLA RAGIONE"	E08
INDIRIZZO	Via Regina Cornaro 74 – Centro storico	CULTURA

LIVELLI	P. terra, p. primo, p. secondo.	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	LOGGIA
COLL.VERT.	ASCENSORE	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	SI

NOTE DESCRITTIVE	L'edificio ospita: il museo, che si articola su tre piani; l'ufficio turistico-info point, adiacente l'ingresso Nord; la "Sala della ragione" al piano primo con ingresso dalla Loggia.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Presente stallo riservato in piazza.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Porta Est museo: a raso. Porta Nord Info-point: la video bacheca non è accessibile causa gradino h 15 cm Porta Loggia: gradino h 15 cm	Porta Est museo: nessuno. Porta Nord Info-point: ricollocazione video bacheca in luogo accessibile. Porta Loggia: installaz. segnale con indicazione ingresso accessibile
SERVIZIO IGIENICO	Al piano terra presente servizio igienico fruibile per utenti con sedie a ruote.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI – Scale Museo	Parapetto: assenza battipiede, aperture >10 cm. Corrimano: assenza prolungamento oltre 30 cm dal primo scalino. Assenza corrimano lato muro. Segnali: assenza podo-tattile a inizio discesa.	Corrimano: prolungamento a inizio e fine scala. Segnali: installaz. segnale podotattile a pavimento.
COLLEGAMENTI VERTICALI – Scala Ragione	Parapetto: assenza battipiede, aperture >10 cm, altezza <100cm. Corrimano: assenza prolungamento oltre 30 cm dal primo scalino. Assenza corrimano lato muro. Segnali: assenza tattile a inizio discesa.	Corrimano: prolungamento a inizio e fine scala e rialzo del parapetto. Segnali: installaz. podotattile a pav.
COLLEGAMENTI VERTICALI – Impianti	Pulsantiera: assenza segnale braille in 2 tasti	Applicazione segnale tasti pulsantiera.
FRUIBILITA' INTERNA	Pianerottolo di collegamento Museo/Sala Ragione con pendenza: assenza corrimano.	Installazione corrimano piano secondo
AREE SCOPERTE	Loggia: scivolo in legno privo di spazio largh. 150 cm per la manovra della carrozzella.	Installazione scivolo removibile in metallo lungh. 80 cm sull' arcata Nordest.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	–	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	X	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 1 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
	somma	6,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 06 Marzo 2023

1



Ingresso Est (Museo)

2



Ingresso Nord (ufficio info-turismo)



3 Ingresso "Sala della Ragione" (dalla Loggia)

4



Loggia

4




Stallo parcheggio riservato

5




Atrio ingresso museo

6

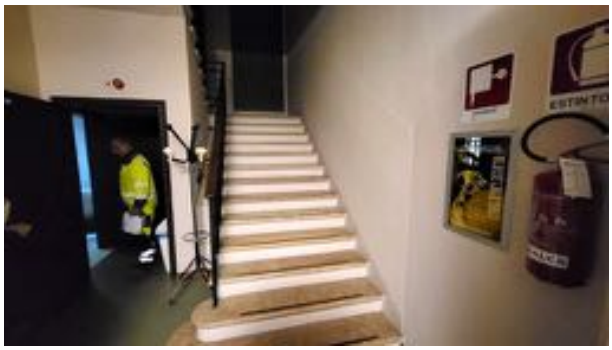

Vano scala e ingresso servizi igienici Museo

7

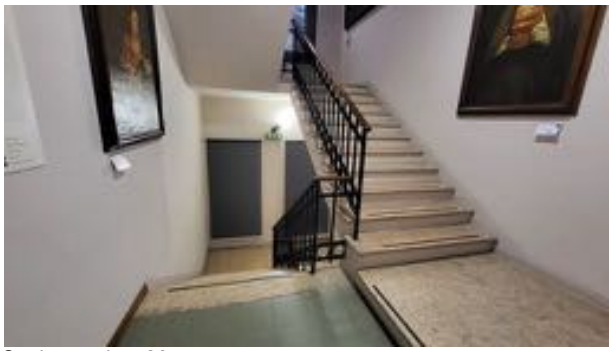

Scala p. primo Museo

8




Ascensore

9



Scala “Sala della Ragione”

10

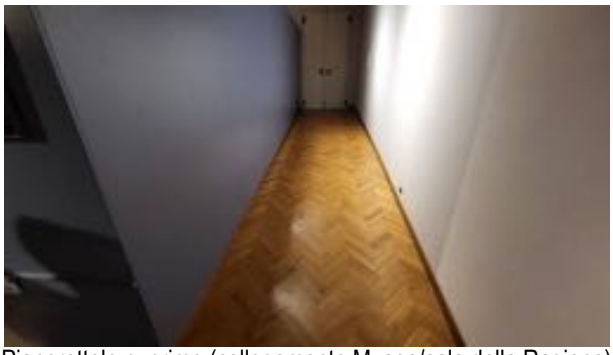

Pianerottolo p. primo (collegamento Museo/sala della Ragione)

11



Servizio igienico

12



Sala esposizioni p. primo

14



Sala della Ragione

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Ingressi	2-3	– ORI.5	• Ricollocazione video bacheca. • Installazione segnale indicativo ingresso accessibile.	n. 1,0 n.1,0	300,00 120,00
2	Fruibilità interna	*10*	SCA.4	Installazione corrimano nel pianerottolo Museo/Sala Ragione.	ml 5,0	500,00
3	Ascensore	*8*	IMP.5	-Installazione segnale tasti.	n. 1,0	300,00
4	Scale	*6-7-9*	SCA.3 SCA.4 ORI.2	• Prolungamento corrimano. • Rialzo parapetto con corrente (o installaz. secondo corrimano lato muro). • Posa modulo tattiloplantare tipo ADESIVI per interni a inizio discesa scala, codice "attenzione" a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità con la pavimentazione.	ml 6,0 ml 8,0 n. 3,0	900,00 800,00 450,00
5	Loggia	*4*	RAC.3	Installaz. scivolo removibile in metallo largh. 100 lungh. 80 cm	n.1,0	380,00
				COSTO TOTALE		**3.750,00**

NOME	ARCHIVIO STORICO	E09
INDIRIZZO	Via Regina Cornaro 223/215 – Centro storico	ALTRO

LIVELLI	P. terra, p. primo	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	NO
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	L'archivio storico è composto da un ufficio e servizio igienico in corrispondenza dell'ingresso al piano terra, e dai locali archivio al piano superiore.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Presente stallo riservato in via Regina Cornaro	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Dislivello esterno e scalino a scendere h 30 cm all'interno.	Adattare i dislivelli con realizzazione pianerottolo in porfido esterno, abbassamento soglia e installaz. scivolo interno (intervento da verificare con prog. e Soprintenza B.A.).
SERVIZIO IGIENICO	Il servizio igienico non è accessibile per utente in sedia a ruote	Nessuno, in considerazione dei vincoli spaziali/ strutturali.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Prima rampa priva di corrimano	Installazione corrimano.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente.	Nessuno, in considerazione dei vincoli spaziali/ strutturali.
FRUIBILITA' INTERNA	Spazi ridotti nell'ufficio d'ingresso.	Riordino arredo per consentire la manovrabilità di una utente su sedia a ruote.
AREE SCOPERTE	–	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	Assenti.	Nessuno.
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 1 a 4	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	3,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
	somma	6,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI


Data rilevamento: 06 Marzo 2023

1




Vista esterna

2

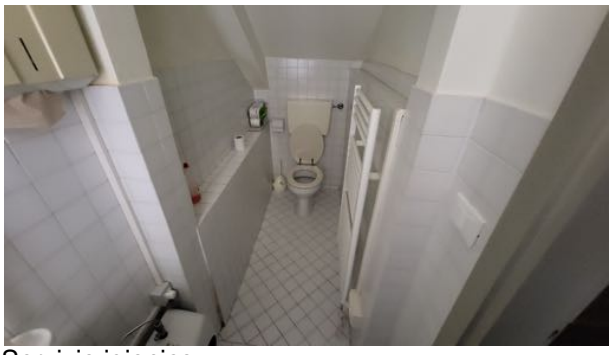

Servizio igienico

3

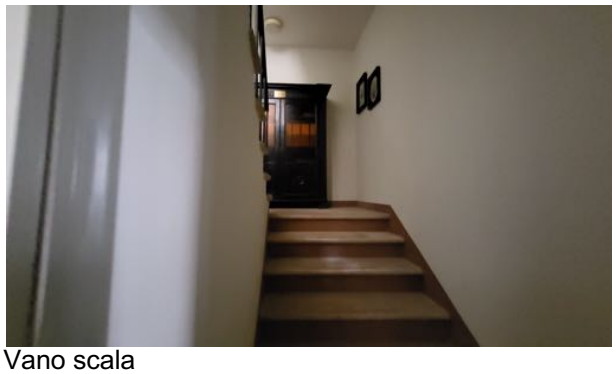

Vano scala



Ingresso esterno

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Accesso esterno	*1*	–	Realizzazione pianerottolo in porfido esterno; abbassamento soglia e installaz. scivolo interno	n. 1,0	2.500,00
2	Scale	*3*	SCA.4	Installazione corrimano prima rampa	ml 5,0	500,00
				COSTO TOTALE €		**3.000,00**

NOME	CASTELLO: a) Cortile e Torre Reata, b) Bar, c) Teatro "Eleonora Duse", d) Torre Civica	E10
INDIRIZZO	Piazzetta Eleonora Duse – Centro storico	CULTURA

LIVELLI	Diversi livelli nel cortile e negli edifici.	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	SI (impianti assenti)	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	SI

NOTE DESCRITTIVE	Il complesso è accessibile con strada in salita, che porta al cortile con molti dislivelli, e da cui si accede agli altri edifici: la torre Reata (struttura aperta integrata alle mura del Castello), il bar (con terrazza), il Teatro "Eleonora Duse", la Torre civica (con i camerini del Teatro).

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	E presente stallo riservato in via Sottocastello, ma il percorso fino l'ingresso del Castello non è accessibile (pendenza e sconnessione pavimento in acciottolato).	- Realizzare stallo riservato nel cortile del Castello.
ACCESSO ESTERNO	a) Percorso esterno in salita. Cortile: pav. in ghiaia. b) Bar: porta stretta con gradino interno h15 cm. c) Teatro: scala esterna (dislivello ca. h250 cm) e scalini porta ingresso (dislivello ca. h35 cm). d) Torre Civica: scalini esterni.	a) Installazione corrimano nella salita e cartello in via R. Cornaro per consentire ingresso auto disabili e parch. nel cortile. b) Modifica serramento ingresso e raccordo quote con installaz. scivolo. c) installazione elevatore e scivolo su porta ingresso. d) Nessuno (edificio non accessibile per vincoli arch./strutturali).
SERVIZIO IGIENICO	a) Assente nel cortile-torre Reata. b) Presente serv. ig. non accessibile. c) Presente servizio ig. accessibile. d) Presente serv. Ig. non accessibile.	a) Nessuno. b) Intervento di accessibilità da valutare in base ai vincoli arch./strutturali. c) Nessuno. d) Nessuno (edificio non accessibile per vincoli arch./strutturali)
COLLEGAM. VERTICALI scala	a) Torre Reata: non accessibile. b) Bar: solo piano terra. c) Scala esterna priva di corrimano; nella rampa zona foyer assente secondo corrimano; a inizio discesa assenza segnali podo-tattili; assenza contrasto cromatico scalini. d) –	a) Nessuno. b) Nessuno. c) Corrimano su scale esterne; secondo corrimano vano scala; segnale podotattile inizio discesa; nastro colorato bordo gradini. d) Nessuno.
impianti	Assente ascensore.	c) Installaz. piattaforma elevatrice esterna per accesso portico Teatro.

FRUIBILITA' INTERNA	-In tutte le scale sono assenti segnali podo-tattili a inizio discesa scale; assenti indicazioni informative per ipo-non vedenti. -Platea Teatro: assente spazio per carrozzina.	-Installare segnale podotattile a inizio discesa scale. -Installare mappa tattile. -Rimuovere una o due poltroncine e segnalare lo spazio per la carrozzina.
AREE SCOPERTE	Cortile con pav. in ghiaia.	-Pavimentazione vialetti per collegare bar, cortile inferiore, teatro, e garantire l'accessibilità a carrozzelle e l'identificazione dei percorsi per ipovedenti.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE		

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	X	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 3,5	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	4,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	7,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 06 Marzo 2023

a) CORTILE E TORRE REATA

1



Ingresso Castello (vista esterna)

2



Ingresso Castello (vista interna)

3



Cortile

4



Cortile, livello "inferiore"

5



Torre reata e cinta muraria

6



Percorso accesso Torre Reata

b) BAR

1



Ingresso Bar

2



terrazzo

3



Area esterna

4



Ingressi di servizio

c) TEATRO "ELEONORA DUSE"

1



Ingressi Teatro

2



Vista cortile Bar e ingresso Teatro

3



Ingresso principale Teatro

4



Ingresso secondario Teatro

5



Scala p. foyer (con ingresso esterno secondario)

6



Scale Teatro p. palchetti

7



Servizio igienico Teatro

8



Montascale mobile elettrico

9



Vista platea

10



Vista palcoscenico

d) TORRE CIVICA E CAMERINI

1



Ingresso Torre Civica (dal cortile)

2




Porta ingresso Torre Civica

3



Collegamento con teatro

4

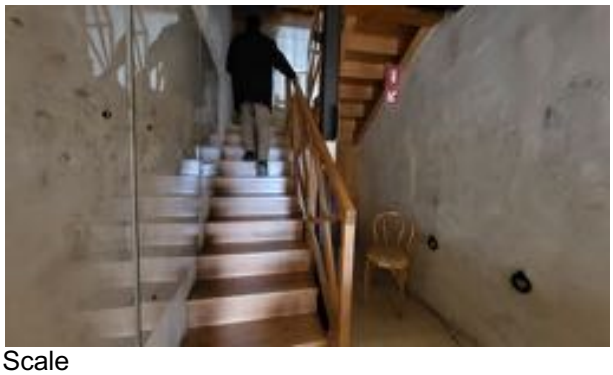

Scale

5



Camerini

6



Servizi igienici camerini

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	a) Cortile e Torre Reata	*1-3*	PAR.3 SCA.3 ORI.5 PAV.1 ORI.1	1.1. Realizzaz. stallo riservato 1.2. Installare corrimano nei percorsi in salita. 1.3. Installare cartello accessibilità disabili. 1.4. Pavimentazione vialetti per accesso bar, cortile inferiore, teatro. 1.5. F.e.Inst. mappa tattile.	n. 1,0 ml 20,0 n. 1,0 mq 50,0 n. 1,0-	560,0 3.000,00 120,00 5.000,00 1.500,00

2	b) Bar	*2*	RAC.4 BAG.3	2.1. Installare rampa removibile su porta ingresso. 2.2. Ristr. servizio igienico (fattibilità da valutare).	1,0 1,0	750,00 –
3	c) Teatro	*1-2-3-5*	RAC.4 IMP.3 SCA.3 SCA.2 –	3.1. Installaz. rampa porta ingresso, pendenza max 8%, con cordolo fermaruota e corrimano. 3.2. F.e.Inst. piattaforma elevatrice (comprese opere accessorie). 3.3. Installaz. corrimano, prolungato di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, su scale esterna e interna. 3.4. Realizzazione di MARCA GRADINO con verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata. 3.5. Rimozione poltroncina per realizzare spazio per spettatore in carrozzina.	n. 1,0 n. 1,0 ml 14,0 ml. 50 n. 1,0	1.500,0,00 30.000,00 1.400,00 750,00 220,00
4	Inizio discesa scale	-	ORI.2	4.1. Posa di moduli tattilo-plantari codice "attenzione " tipo ADESIVI per INTERNI a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso rispetto alla pavimentaz.	ml 18,0	1,800,00
				COSTO TOTALE		**43.300,00**

NOME	ROCCA	E11
INDIRIZZO	Via Rocca – Centro storico	CULTURA

LIVELLI	P. terra (cortile) e bastioni	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	Il percorso carrabile alla Rocca termina su piccolo spiazzo in cui inizia il vialetto pedonale con scalinata. La rocca è costituita da una struttura muraria perimetrale che racchiude il cortile, in cui storicamente erano presenti le strutture militari/difensive. L'edificio è visitabile con presenza di un prefabbricato-biglietteria, una scala d'accesso ai bastioni, un pannello informativo. I bastioni sono interamente percorribili con altimetria variabile.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Gli automezzi accedono fino ai piedi del vialetto pedonale con scalinata. E' assente uno stallo riservato ai disabili.	-Realizzazione stallo riservato. -Installazione corrimano nella scalinata (per favorire persone con pb. di deambulazione e ipo-vedenti)
ACCESSO ESTERNO	Porta con scalinata priva di corrimano.	Installazione corrimano.
SERVIZIO IGIENICO	Assente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Assenza segnali podotattili a inizio discesa	Installaz. segnale podo-tattile.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	Il cartello turisticoìinformativo è privo di indicazioni per ipo-non vedenti.	Installare una mappa tattile.
AREE SCOPERTE	–	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno,
NOTE	-L'accessibilità dei bastioni per le persone in carrozzella NON è realizzabile a causa dei vincoli arch., strutturali ed economici. -Il parapetto lungo le mura presenta aperture <10 cm.	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	X	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	4,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	6,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
06 Marzo 2023

1



Strada d'accesso

2




Vialetto pedonale d'accesso

3



Porta ingresso

4

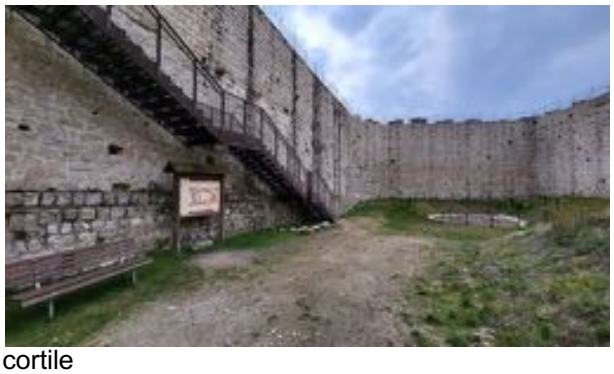

cortile

5



Pannello informativo

6



Scala accesso bastioni

7



Bastioni

8



Bastioni

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Parcheggio	*3*	PAR.2	Realizzazione stallo riservato	n. 1,0	180,00
2	Vialetto pedonale		SCA.4	Fornitura e installazione corrimano	ml 30	3.000,00
3	Porta accesso	*3*	SCA.3	Fornitura e installazione corrimano	ml 3,0	350,00
4	Cortile		ORI.1	Fornitura e installazione Mappa tattile	n. 1,0	1.500,00
5	Scale	*6*	ORI.3	Inserimento segnalazione tattile	ml 2,0	280,00
				COSTO TOTALE €		**5.310,00**

NOME	ANTICO MAGLIO a) Museo etnografico, b) Sede associazioni	E12
INDIRIZZO	Via Foresto di Pagnano	CULTUR.

LIVELLI	P. terra, p. primo, mulino	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	SI

NOTE DESCRITTIVE	Il complesso edilizio è costituito da 5 corpi di cui: a) il Maglio adiacente il torrente; gli altri corpi sono longitudinali a via Foresto e cioè: b) il Museo Etnografico (collegato al Maglio); c) edificio con sottoportico; d-e) Sede associazioni (Auser e altre, rispettivamente su 3 e su 2 piani).

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Il parcheggio su via S.da Muson non è collegato all'edificio. Assente stallo riservato adiacente l'ingresso.	-Collegare il parcheggio con attraversamento pedonale davanti l'accesso del cortile, con installaz. ponticello fossato. -Realizzare stallo riservato nel cortile interno.
ACCESSO ESTERNO	a) Cortile in ghiaia. Assenza corrimani nelle scale (esterne e interne).	-Realizzare vialetto pavimentato che collega l'ingresso degli edifici allo stallo riservato. -Installazione corrimano su scala esterna Museo.
SERVIZIO IGIENICO	a) Serv. ig. non accessibile per sedia a ruote. b) Serv. ig. acessibile.	Nessuno (vincoli arch. e strutturali). Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Assenza corrimano scale interne Museo	Installazione corrimano.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	Sala riunioni associazioni non accessibile	Nessuno.
AREE SCOPERTE	Cortile in ghiaia	-Realizzare vialetto pavimentato che dallo stallo riservato collega l'ingresso degli edifici.
USCITE SICUREZZA	-	-
NOTE	Il Museo non è accessibile a causa dei dislivelli che non sono eliminabili a causa dei vincoli arch. e strutturali. La sede delle associazioni ha caratteristiche di <u>visitabilità,</u> in quanto i locali presentano la possibilità di accedere agli spazi di relazione e al servizio igienico	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	X	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	4,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	6,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
16 Marzo 2023

a) MUSEO ETNOGRAFICO

1



Complesso edilizio

2



Parcheggio in S.da Muson

3



Cortile

4



Ingresso sede associazioni

5



Accesso da via Foresto

6



Acceso esterno antico Maglio

7



Porta ingresso Antico Maglio

8



Servizi igienici

9



Percorsi interni Museo

10



11



Soppalco Museo

12



Ingresso Museo

b) SEDE ASSOCIAZIONI

1



Ingresso 1 Associazioni

2



Ufficio e scala accesso sala riunioni

3



Sala riunioni

4



Servizio igienico

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Parcheggio	*1-2*	PAR.1 –	Installazione cartello stallo riservato nel cortile. Realizzare attraversamento pedonale in S.da Muson per raccordare parcheggio e museo	1,0 1,0	100,00 1.500,00
2	Cortile	*2-3*	PAV.1	Pavimentazione vialetti per raccordo stallo riservato	15 mq	1.500,00
4	Esterno museo	*4*	SCA.3	Installazione corrimano tubolare per esterni	ml 4,0	600,00
5	Scale museo	*7*	SCA.4	Realizzazione corrimano per interni	ml 5,0	500,00
				COSTO TOTALE €		**4.200,00**

NOME	ASILO NIDO	E13
INDIRIZZO	Via dei Tartari, 8 – Casella	SCUOLA

LIVELLI	P terra	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	Edificio indipendente con solo piano terra.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Presente stallo riservato adiacente l'ingresso.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	La porta presenta uno spigolo h2cm	Smussare gradino
SERVIZIO IGIENICO	Spazi riservati al personale e ai genitori: assente servizio igienico accessibile a utente in carrozzella.	Riconfigurare l'area servizio igienico per renderlo accessibile.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Assente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	–	Nessuno
AREE SCOPERTE	Cortili con marciapiede perimetrale.	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	X	X


PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	4,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI


Data rilevamento: 06 Marzo 2023

1

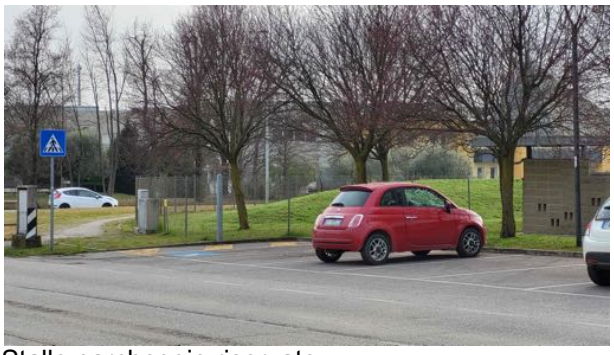

Stallo parcheggio riservato

2

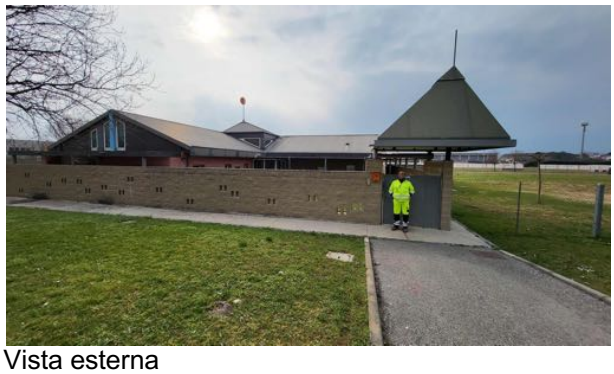

Vista esterna

3



Cancello ingresso

4




Porta ingresso

5



Servizzio igienico

6

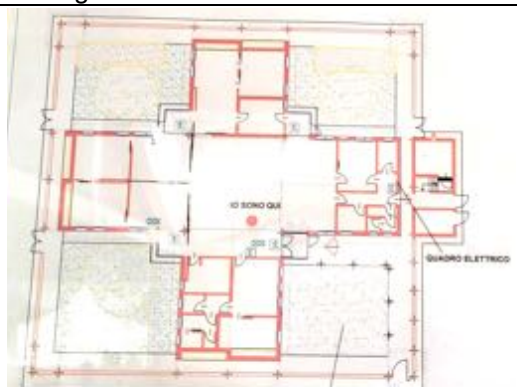

Planimetria

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Accesso esterno	*4*	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	1,0	150,00
2	Servizio igienico		BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	1,0	8.000,00
				COSTO TOTALE		**8.150,00**

NOME	SCUOLA MATERNA "DE AMICIS"	E14
INDIRIZZO	Piazzetta San Pio X – Centro storico	SCUOLE

LIVELLI	P. terra (piazzetta), p. inferiore con cortile	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	In considerazione dei vincoli strutturali e architettonici e dei numerosi dislivelli presenti nell'edificio, si prevedono interventi per garantire la **VISIBILITÀ dell'edificio**, cioè la possibilità, di accedere agli "spazi di relazione" e a un servizio igienico, considerando quindi l'accessibilità del solo piano terra.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Stallo riservato presente in via R.Cornaro.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	-In piazzetta, presente scalinata 7 scalini h 120 ca. -Gradino h2,5 cm nella porta d'ingresso -Ingresso laterale via R. Cornaro, con percorso ripido e sconnesso.	-Realizzazione rampa accesso lungh. 15 ml con pianerottolo intermedio, OPPURE installaz. piattaforma elevatrice per esterni. -Smussamento gradino. -Installazione corrimano.
SERVIZIO IGIENICO	-Il serv. igienico per adulti al piano primo non è attrezzato per utente in carrozzella	-RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	-Corrimano incompleto su un lato ed assente nell'altro	-Prolungare corrimano
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente.	-Nessuno (vd. nota).
FRUIBILITA' INTERNA	- Gradino h6 cm presente all'ingresso della mensa	-Realizzare scivolo
AREE SCOPERTE	Cortile con pavimentazione.	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	-Mensa, gradino h7cm -Tettoietta collegamento uscita emergenza gradino h5 cm	-Nessuno. - Installazione rampa a livello uscita
NOTE	Ingresso alunni dalla calle laterale di Via Regina Cornaro (non dalla piazzetta San Pio X).	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	X	X

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	4,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	6,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
06 Marzo 2023

1



Scalinata accesso dalla Piazzetta

2




Porta Ingresso principale

3




Uscita secondaria sulla Piazzetta

4

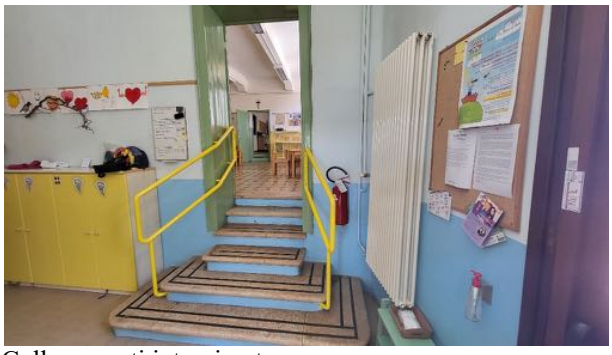

Collegamenti interni p. terra

5

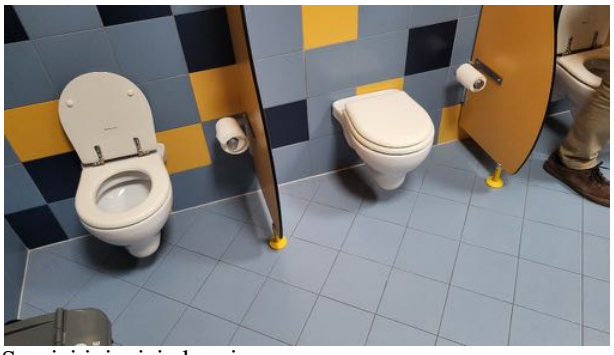


Servizi igienici alunni

6




Servizio igienico adulti

7

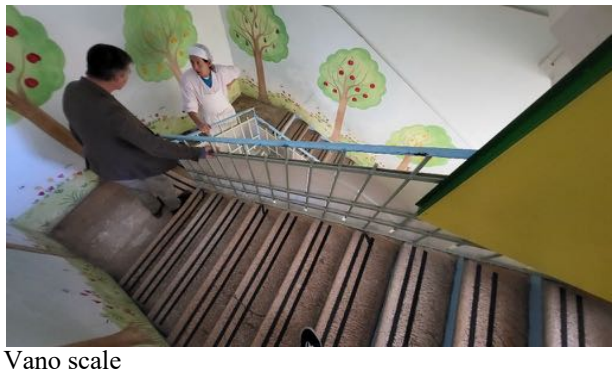

Vano scale

8

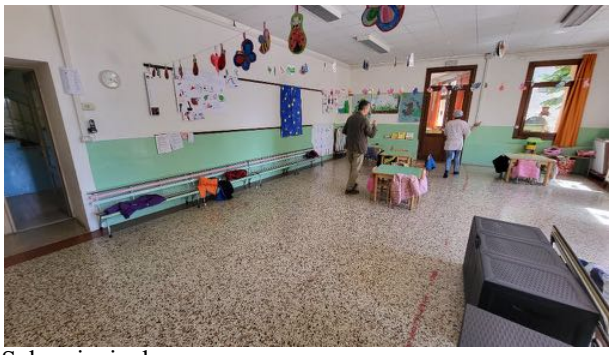

Sala principale

9



Accesso mensa

10



Uscite cortile

11



Accesso di via Regina Cornaro

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Accesso da piazzetta S. Pio X	*1*	IMP.1 RAC.1	-Installazione di PIATTAFORMA ELEVATRICE per il superamento di dislivelli fino a 150 cm, con parapetto di protezione (compreso costo forfettario per opere murarie ed impiantistiche da ridefinire con apposito progetto) -SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	1,0 1,0	18.000,00 150,00
2	Accesso da via R. Cornaro		SCA.3	Installazione di CORRIMANO in acciaio PER ESTERNI, composto da montante in acciaio e corrimano inferiore ad h 100 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie.	ml 10,0	1.500,00
3	Scale	*7*	SCA.3	Corrimano: prolungare di 30 cm oltre il termine della rampa.	ml 3,0	450,00
4	Serv. igienico	*9*	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	1,0	4.000,00
5	Porte interne	*3-10*	RAC.3	Ingresso mensa e uscita sic: posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lungh. ca. 1 ml	n. 2,0	760,00
				COSTO TOTALE		**24.860,00**

NOME	SCUOLA MATERNA “BERNARDI TORRETTO”	E15
INDIRIZZO	Via Vallorgana, 11 – Pagnano	SCUOLE

LIVELLI	P. terra, p. primo	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	SI

NOTE DESCRITTIVE	Edificio visitabile al p. terra (cioè è accessibile uno spazio di relazione e il servizio igienico). Viene comunque prevista l’installazione di ascensore esterno per rendere accessibile l’intero edificio.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D’INDAGINE	*CRITICITA’*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Stallo parcheggio riservato distante dall’ingresso.	-Realizzare stallo nel piazzale interno.
ACCESSO ESTERNO	-Pav. esterna in ghiaia.	-Raccordare accesso esterno al piazzale con pavimentazione
SERVIZIO IGIENICO	Presente serv. igienico per disabili, con arredo che ostalcola la movimentazione.	-Ricollocare arredo.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Rampa con doppio corimano e antiscivolo	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente impianto sollevamento	Installaz. piattaforma elevatrice esterna (vd. nota).
FRUIBILITA’ INTERNA	–	Nessuno.
AREE SCOPERTE	Aree in ghiaia con pav. in tessuto e antitrauma.	Ampliare pavimentazione cortile.
USCITE SICUREZZA	Uscita con 4 scalini.	Prevedere procedura uscita sicurezza disabile dall’ingresso principale (senza scalini)
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	X	X

PRIORITA’ INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d’interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	4,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d’interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	6,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
16 Marzo 2023

1



2



Edificio ed accesso esterno

3




Cortile

4




Servizio igienico

5

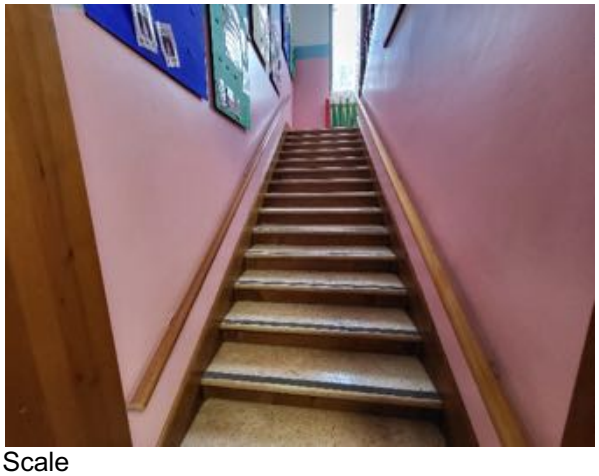

Scale

6

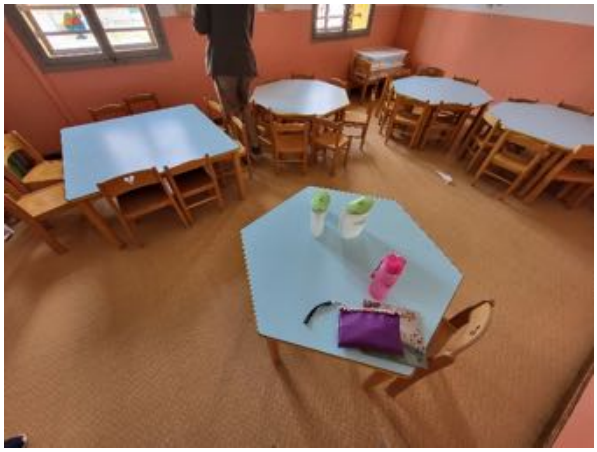

Mensa

7



Uscita di sicurezza

8



Prospetto per possibile installazione ascensore esterno.

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Piazzale interno	*1*	PAR.2	-Realilzzare stallo parch. riservato	n. 1,0	180,00
2	Ingresso	*2*	PAV.1	-Pavimentazione in betonelle o altro materiale privo di sconnessioni e gradini.	mq 20,0	2.000,00
3	Servizio igienico	*4*	–	-Riordino e ricollocazione dell'arredo che ostacola il corretto utilizzo del servizio igienico	n.1,0	100,00
4	Prospetto esterno	*8*	IMP.2	-Installazione di ELEVATORE ESTERNO raggiungibile con percorso accessibile compreso costo forfettario per opere murarie ed impiantistiche (da ridefinire a seguito di specifico progetto)	N.1,0	38.000,00
5	Cortile	*2-3*	PAV.1	-Pavimentazione in betonelle	mq 15,00	1.500,00
				COSTO TOTALE €		**0,00**

NOME	SCUOLA PRIMARIA "CITTA' DI ASOLO"	E16
INDIRIZZO	Via dei Tartari, 41 – Asolo	SCUOLA

LIVELLI	P. terra	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	Plesso scolastico "unico" di recente realizzazione.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	-Presente stallo riservato adiacente l'ingresso	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	- Palestrina con accesso esterno, gradino h3cm	- Smussare gradino
SERVIZIO IGIENICO	Presenti servizi igienici per disabili.	Nessuno
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Solo p. terra.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	–	Nessuno
AREE SCOPERTE	Pav. cortile-giardino in ghiaia.	Pavimentazione vialetti.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	X	X

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	0,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	4,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 06 Marzo 2023

1	2


Ingresso principale da via dei Tartari


Angolo Sud-ovest

3


Accesso posteriore

4


Palestra (in fase di realizzazione)

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Accesso palestrina	*3*	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	1,0	150,00
	Giardino	*2*	PAV.1	Pavimentazione di vialetti in betonelle lungh. 20 ml	30 mq	3.000,00
				COSTO TOTALE €		**3.150,00**

NOME	SCUOLA MEDIA "TORRETTI"	E17
INDIRIZZO	Via Forestuzzo, 65 – Asolo	SCUOLE

LIVELLI	P. terra, p. primo, laboratori, palestra.	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	SI	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	SI

NOTE DESCRITTIVE	Per la palestra v. scheda E17bis. Il piano primo dell'ala Est dell'edificio ospita scuola provinciale per stranieri CPIA "Alberto Manzi",.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Presente stallo riservato adiacente l'ingresso	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Porte ad anta a raso	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico accessibile a carrozzella.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Assenza secondo corrimano	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Presente montascala.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	–	Nessuno.
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SICUREZZA	Presente uscita con scivolo. Un'altra uscita del laboratorio (adiacente la palestra) presenta deposito materiali che ostacola l'utilizzo dell'uscita.	Rimuovere i materiali-arredi che ostacolano l'uso della porta.
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	X	X

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	0,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	4,0

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
-	–	-	-	Nessuno	–	0,00
				COSTO TOTALE €		**0,00**

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
16 Marzo 2023

1



Edificio

2



Stalli parcheggi riservati

3



Atrio scale

4



Servizio igienico

5



Uscita d'emergenza

6



Aula magna

7



Uscita d'emergenza 2.

8



Accesso e percorso da piazzale bus

NOME	PALESTRA SCOLASTICA	E17b
INDIRIZZO	Via Forestuzzo – Asolo	SPORT

LIVELLI	P. terra	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	Palestra scolastica, utilizzata da associazioni sportive fuori dall'orario scolastico.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Assenza stallo riservato	Realizzazione stallo adiacente l'ingresso.
ACCESSO ESTERNO	Porta con caditoia "larga" e gradino h2,5cm	-Smussamento gradino e sostituzione griglia caditoia.
SERVIZIO IGIENICO	Bagni con turche. Docce assenti.	-Ristrutturazione bagno
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Assente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA		-
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SICUREZZA	-	-
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	0,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	0,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	0,0

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Parcheggio	-	PAR.2	-Realizzazione stallo	1,0	180,00
2	Accesso esterno	*1*	RAC.1 –	-Smussamento gradino -Sostituzione griglia caditoia	1,0 1,0	150,00 350,00

3	Servizio igienico	2	BAG.2	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	1,0	10.000,00
				COSTO TOTALE €		**0,00**

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 16 Marzo 2023

1



Parcheggio

1



Ingresso

3



Uscita d'emergenza con percorso

4



Servizi igienici

5



Servizi igienici

NOME	IMPIANTO SPORTIVO CALCIO	E18
INDIRIZZO	Viale Volta – Casella	SPORT

LIVELLI	P. terra, tribune	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	Impianti composto da tre campi gioco, tribune, servizi-spogliatoi, bar.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Ampio parcheggio su strada con accesso limitato; è assente stallo riservato ai disabili.	Realizzazione stallo riservato.
ACCESSO ESTERNO	-Vialetto esterno bar con sconnessioni. -Tribune non accessibili	-Pavimentazione vialetto accesso al bar. -Realizzazione percorso e area di sosta per spettatori in carrozzina.
SERVIZIO IGIENICO	-Docce a raso senza seggiolino reclinabile. -Assenza di bagno riservato negli spogliatoi.	-Installazione seggiolino reclinabile. -Ristrutturazione servizio igienico.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Assente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	–	Nessuno.
AREE SCOPERTE	–	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	4,5

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
	Parcheggio	*1*	PAR.2	-Realizzazione stallo riservato	1,0	180,00
1	Servizi igienici spogliatoi	*7-8*	BAG.8 BAG.3	-Installazione seggiolino reclinabile doccia. -RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI per realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	2,0 1,0	360,00 5.000,00
2	Accesso esterno	*2*	PAV.1 PAV.1	- Accesso al bar Pavimentazione vialetto -Tribune: pavimentazione vialetto e area sosta per pubblico in carrozzina	mq 15,0 mq 25,0	1.500,00 2.500,00
				COSTO TOTALE €		**9.540,00**

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 16 Marzo 2023

1



Piazzale ingresso e campo basket

2



Cancello ingresso impianto.

3



Vialetto accesso

4



Accesso bar

5



Campo gioco principale e tribune

6



Tribune campo principale

7



Servizio igienico spogliatoi

8



Docce spogliatoi

9



Servizio igienico bar

10



Campo gioco n.2 e uscita spogliatoi

NOME	IMPIANTO SPORTIVO "RUGBY ASOLO"	E19
INDIRIZZO	Via Sant'Apollinare – Sant'Apollinare	SPORT

LIVELLI	P. terra e tribune	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	Servizio igienico da realizzare, se opportuno, in comune con il cimitero di Caselle (E32)

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Presente stallo riservato nel parcheggio del cimitero adiacente.	Nessuno
ACCESSO ESTERNO	Tribune con percorso in ghiaia	Pavimentazione vialetto.
SERVIZIO IGIENICO	Servizio igienico per il pubblico assente	Realizzazione servizi igienici (prevedere uso comune con serv. igienici del cimitero adiacente, v. scheda E32)
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Assente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	–	Nessuno.
AREE SCOPERTE	–	Nessuno
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	X	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	4,0

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Servizio igienico spettatori.	-	BAG.5	Adattamento del Servizio igienico del cimitero per renderlo accessibile anche a persona su sedia a ruote, e installazione segnalazione.	forfait	16.000,00

2	Accesso tribune.	3	PAV.1	Pavimentazione vialetto e area tribune	mq 30,0	3.000,00
				COSTO TOTALE		**19.000,00**

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 16 Marzo 2023

1



Parcheggio riservato

2



Ingresso

3



Percorso in ghiaia

4



Docce

5



Servizio igienico

6



Ingresso club-house

NOME	EX SCUOLA- SERVIZI SOCIALI	E20
INDIRIZZO	Via Forestuzzo, 5 – Asolo	POLIF.

LIVELLI	p. rialzato, p. primo	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	L'edificio ospita gli uffici dei servizi sociali e le seguenti associazioni: "Istituto musicale Malipier"o; scuola di danza "Arte in movimento"; "Ass. per lo sviluppo delle attività corali".

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Cortile interno con parcheggio libero. Assente stallo parcheggio riservato.	Realizzare stallo riservato ai disabili.
ACCESSO ESTERNO	Ingresso con scalinata h 70 cm ca.	Realizzazione rampa lungh. 10 m ca.
SERVIZIO IGIENICO	Assente servizio igienico accessibile a sedia a ruote.	Riadattare servizi igienici
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Seente secondo corrimano lato muro.	Installazione corrimano lato muro.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente	Installazione piattaforma elevatrice.
FRUIBILITA' INTERNA	–	Nessuno
AREE SCOPERTE	Cortile in ghiaia, usato come parcheggio.	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	-
NOTE	–	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	4,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	7,0

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Cortile	*2*	PAR.3	Realizzazione stallo riservato in area non pavimentata, con asfaltatura stallo raccordato al percorso pedonale e posa cartello.	1,0	560,00
2	Accesso esterno	*2-4*	RAC.3	Realizzazione RAMPA esterna, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	m 10,0	7.500,00
3	Servizio igienico	*8*	BAG.5	RICONFIGURAZIONE SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	n. 1,0	10.000,00

4	Vano scale	*6*	IMP.3	Installazione di PIATTAFORMA ELEVATRICE da interni per il superamento dislivellio di UN PIANO, su vano scale/ascensore esistente (compreso costo forfettario per opere murarie ed impiantistiche da ridefinire a seguito di specifico progetto).	n. 1,0	26.000,00
				COSTO TOTALE		**44.060,00**

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 6 Marzo 2023

1



2



3



4



5



Piano terra

6



Vano scale

7



Servizi igienici piano primo

8



Serv. igienici piano primo.

NOME	EX SCUOLA- CARABINIERI FORESTALI E ASSOCIAZ.	E21
INDIRIZZO	Via Bernardi, 1 – Pagnano	POLIF.

LIVELLI	p. terra	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	-

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	-assenza attraversamento pedonale da-parcheggio riservato	- Realizzare attraversamento pedonale
ACCESSO ESTERNO	Percorso in ghiaia	Allargare marciapiede edificio.
SERVIZIO IGIENICO	Servizio igienico in comune con le associazioni non accessibile	Ristrutturare bagno
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Assente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	–	Nessuno
AREE SCOPERTE	–	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	-
NOTE	–	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	4,0

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Parcheggio	*3*	–	Realizzazione attraversamento pedonale.	1,0	1.100,00
2	Accesso esterno	*2-4*	PAV.1	-Pavimentazione esterna in cls con raccordo pianerottolo	mq 12,0	1.200,00

3	Servizio igienico	5	BAG.5	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	n. 1,0	10.000,00
				COSTO TOTALE		**12.300,00**

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 16 Marzo 2023

1



Cancello ingresso

2



Percorso esterno

3



Stallo parcheggio riservato

4



Sala attesa Carabinieri forestali

5



Servizio igienico in comune con associazioni.



Ingressi associazioni e C. forestali

NOME	SEDE ALPINI e PALESTRA	E21b
INDIRIZZO	Via Bernardi, 1 – Pagnano	POLIF

LIVELLI	P. terra (palestra); p. interrato (spogliatoi e sede alpini)	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	Edificio accessibile dal piazzale in comune con edificio "scuola materna" (v. scheda E15) e adiacente all'edificio "ex scuola - sede Carabinieri forestali e altre associazioni" (v. scheda E21)

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Assente stallo riservato adiacente l'ingresso.	Intervento già previsto (v. scheda E15)
ACCESSO ESTERNO	-Palestra: scivolo con largh. ridotta, porta con scalino h3cm e percorso esterno in ghiaia. -Alpini: rampa esterna con pendenza elevata, senza corrimano e senza pianerottolo intermedio.	-Palestra: rifare scivolo esterno con nuova pavimentazione e corrimano. -Alpini: installazione corrimano e installazione assi di legno trasversali (o dossi) per migliorare la salita/discesa.
SERVIZIO IGIENICO	-Palestra: i servizi igienici sono collocati nel piano ammezzato e sono accessibili con una scala stretta. -Sede alpini: servizio igienico accessibile dalla sala principale.	-Palestra: risulta impossibile adeguare i servizi igienici della palestra, a causa della conformazione dell'edificio. Valutare ev. realizzazione di un apposito corpo edilizio nel piazzale per servizi igienici accessibili.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Scala larga 90 cm.	-V. nota precedente.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	-Palestra: spogliatoi e serv. igienici non accessibili. -Alpini: ampia sala.	-Palestra: v. nota precedente. -Alpini: nessuno.
AREE SCOPERTE	Piazzale.	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	–	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	4,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	6,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
16 Marzo 2023

SEDE ALPINI

1



accesso dal piazzale

2




scale d'accesso

3



ingresso esterno con rampa

4

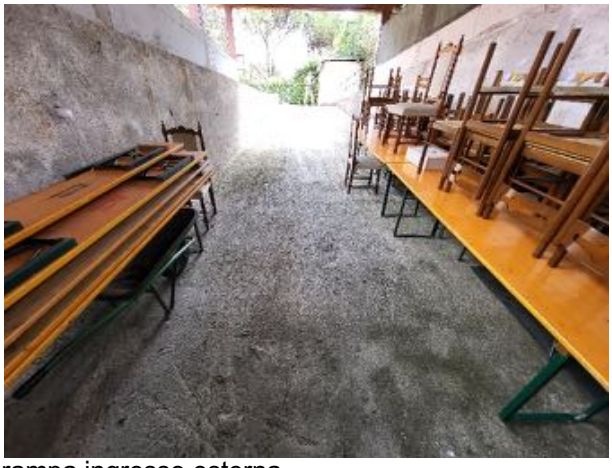

rampa ingresso esterna

5



porta ingresso principale

6



sala principale

PALESTRA

7




Ingresso piazzale

8



Palestra: accesso dal piazzale

9

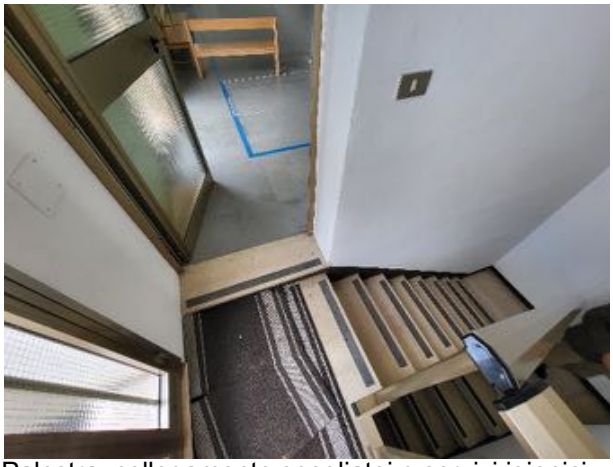

Palestra: collegamento spogliatoi e servizi igienici

10



Palestra: spogliatoi e servizio igienico

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Accesso Palestra	*1*	RAC.3	Rifare scivolo con raccordo pavimentazione allargamento pianerottolo, corrimano e fermapiede	m 4,0	3.000,00
1	Accesso Alpini	*3*	SCA.4 –	Installare corrimano su rampa Installare pianerottoli intermedi per sosta della carrozzina	ml 12,0 n. 4,0	1.200,00 800,00
2	Servizio igienico Palestra	*5*	BAG.5	Realizzare servizio igienico accessibile	n. 1,0	18.000,00
				COSTO TOTALE €		**23.000,00**

NOME	EX SCUOLA E PALESTRA	E22
INDIRIZZO	Via Cavin dei Cavai, 27 – Villa d'Asolo	POLIF.

LIVELLI	P. terra	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	Edificio attualmente dismesso, a parte uno spazio ridotto per "Spazio Giovani" in. Corso di allestimento in alcuni locali.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Presente stallo riservato.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Percorso esterno in ghiaia	Pavimentazione percorso esterno
SERVIZIO IGIENICO	I servizi igienici sono nella parte della ex-scuola dismessa ma non sono collegati allo "Spazio giovani".	Collegare servizi igienici con sala gruppo giovani
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Assente	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	Non in uso	V. progetto riuso.
AREE SCOPERTE	–	–
USCITE SICUREZZA	–	–
NOTE	–	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	1,0
somma	da 1 a 10	4,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
16 Marzo 2023

1



Parcheggio in via Cavin dei Cavai

2



Cancello ingresso

3




Percorso esterno

4



Ingresso area dismessa

5

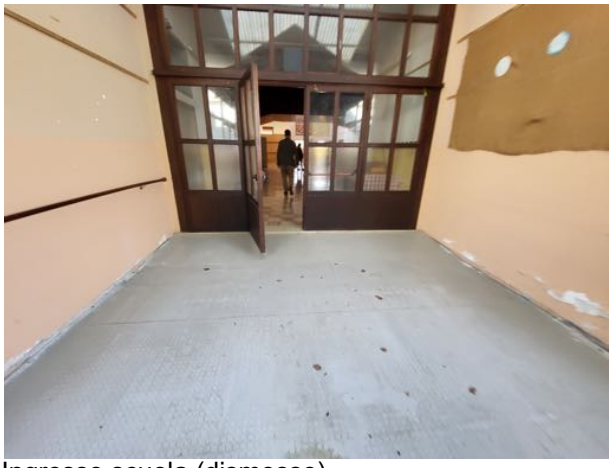


Ingresso scuola (dismesso)

6



7

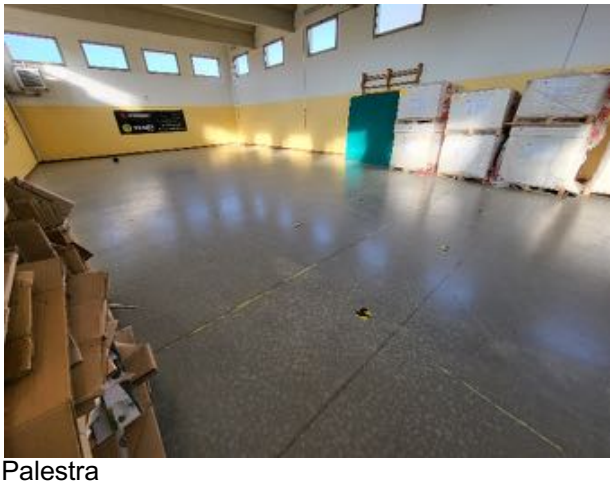

Palestra

8



Servizio igienico

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
2	Accesso esterno	2	PAV.1	Pavimentazione percorso esterno	20,0	2.000,00
3	Servizi igienici	4	–	Delimitare corridoio con parete in cartongesso per collegare i servizi alla sala del gruppo giovani.	1,0	700,00
				COSTO TOTALE €		**2.700,00**

NOME	EX SCUOLA - CENTRO VACCINALE	E23
INDIRIZZO	Via Malombra 37 – Sant'Apollinare	POLIF.

LIVELLI	P. terra	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
COLL.VERT.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Presenti molti stalli adiacenti l'ingresso in via Malombra, con ulteriore possibilità per l'automezzo di accedere all'interno del cortile .	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Presente scivolo di raccordo.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Assente targhetta identificativa	Installazione targhetta.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Assente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	–	Nessuno.
AREE SCOPERTE	Il giardino e il cortile non sono in uso.	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	0,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	3,0

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Servizi igienici	-	ORI.6	-Installazione targhetta identificativa	1,0	40,00
				COSTO TOTALE		**40,00**

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
06 Marzo 2023

1



2



3




Porta ingresso principale

4



Porta uscita secondaria

5

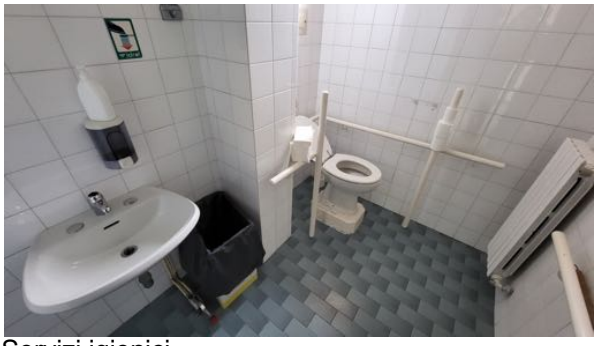


Servizi igienici

6



Porte servizi igienici

7

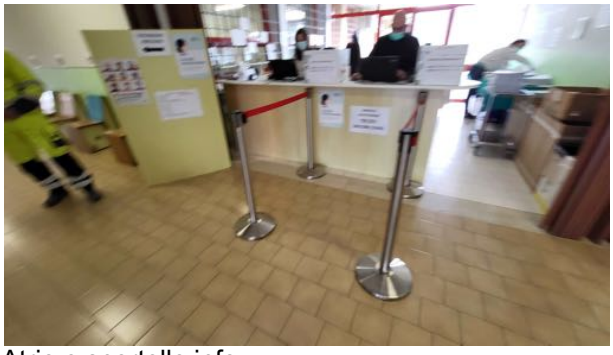

Atrio e sportello info

8



Servizi igienici esterni.

NOME	CENTRO ANZIANI "CASA NOSTRA" PAGNANO	E24
INDIRIZZO	Piazzetta Fantinel – Pagnano	POLIF.

LIVELLI	P. terra	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	SI

NOTE DESCRITTIVE	Edificio con due locali e servizi igienici. Il tetto è un terrazzo accessibile da via dei Torretto. Adiacente si trova l'area verde attrezzata co giochi.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Possibilità di parcheggiare l'automezzo adiacente l'0ingresso. Assente stallo riservato.	Installare segnaletica per stallo riservato.
ACCESSO ESTERNO	Scalino h3,5 cm	Smussamento del gradino.
SERVIZIO IGIENICO	Assenza maniglione .	Installazione maniglione.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Assente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	–	Nesssuno.
AREE SCOPERTE	–	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	4,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 16 Marzo 2023

1



Area esterna

2



Port ingresso

3



Servizio igienico

4



Terrazzo da via dei Torretto

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Porta ingresso	*2*	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm.	2,0	300,00
2	Servizio igienico	*3*	BAG.2.9	Installazione maniglione e rialzo wc.	2,0	300,00
				COSTO TOTALE		**600,00**

NOME	BAITA ALPINI ASOLO	E25
INDIRIZZO	Via Forcella – Asolo	POLIF.

LIVELLI	P. terra, giardino livello inferiore.	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	SI

NOTE DESCRITTIVE	-

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Ampio piazzale con uso "esclusivo" disponibile per parcheggio. Stallo riservato assente.	Realizzazione stallo riservato adiacente l'ingresso.
ACCESSO ESTERNO	Gradino h7cm tra piazzale e marciapiede edificio.	Installazione rampa.
SERVIZIO IGIENICO	Presente serv. igienico accessibile per sedia a ruote. L'arredo ostacola la fruibilità.	Ricollocazione arredo.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Assente	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente	Assente.
FRUIBILITA' INTERNA	–	Nessuno.
AREE SCOPERTE	-Ggiardino sul retro, con livello inferiore rispetto all'edificio, accessibile con scaletta esterna. -Piazzale antistante con pav. in ghiaia.	Nessuno, in considerazione dell'utilizzo limitato e dell'impatto per la realizzazione di una rampa.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	–	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	X	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	3,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI


Data rilevamento:
06 Marzo 2023

1



Vista esterna

2

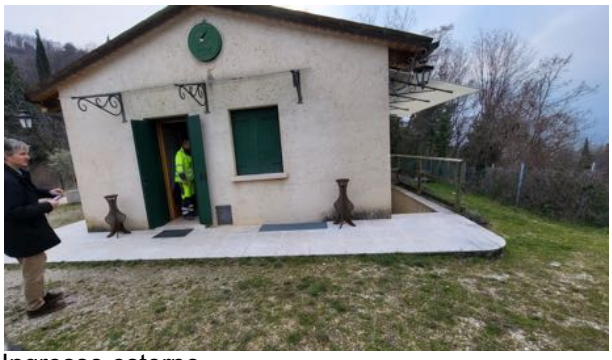


Ingresso esterno

3



Piazzale esterno

4

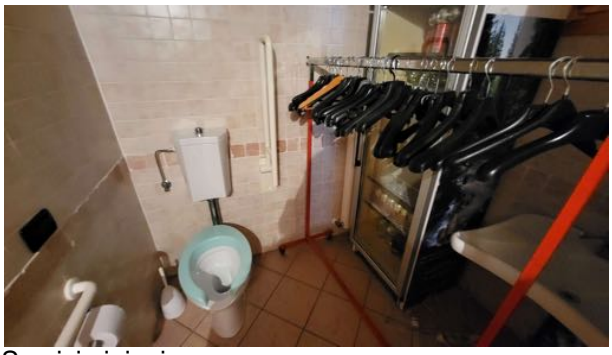

Servizio igienico

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Accesso esterno	*2*	RAC.3	Realizzazione scivolo di raccordo h 7 cm.	1,0	380,00
2	Parcheggio	*1*	PAR.3	Realizzazione stallo riservato in area non pavimentata adiacente l'ingresso, con asfaltatura stallo raccordato al percorso pedonale e posa cartello.	1,0	560,00
3	Serv. igienico	*4*	–	Ricollocazione arredo per liberare lo spazio necessario alla movimentazione di una carrozzella.	1,0	100,00
				COSTO TOTALE		**1.040,00**

NOME	BAITA ALPINI di Villa d'Asolo	E26
INDIRIZZO	Via Ca'Giupponi, – Villa d'Asolo	POLIF.

LIVELLI	P. terra e piano interrato (garage e deposito)	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	SI

NOTE DESCRITTIVE	Edificio di nuova realizzazione ad uso esclusivo, adiacente la ex scuola (v. scheda E22), dotato di ampio piazzale pavimentato e parcheggio delimitati da rete.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Presente stalli lungo strada e ampio parcheggio ad uso esclusivo.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Il dislivello è raccordato con rampa.	Nessuno
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico per disabili; il lavandino non consente il posizionamento laterale della carrozzella.	Rimuovere il lavandino.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Scala accesso garage.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Nessuno.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	–	Nessuno.
AREE SCOPERTE	–	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	–
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	X	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	3,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
16 Marzo 2023

1



Aree esterne edificio

2



Parcheggio e piazzale

3



Ingresso esterno

4



Servizio igienico

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Servizio igienico	*4*	–	Ricollocazione lavandino	1,0	450,00
				COSTO TOTALE €		**450,00**

NOME	EX SCUOLA – SEDE ASSOCIAZIONI E ALPINI	E27
INDIRIZZO	Via Monache – Casella	POLIF.

LIVELLI	P. terra	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	Ogni aula della ex scuola è stata affidata a sede di associazioni tra cui il gruppo alpini di Casella.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Presente piazzale con possibile accesso automezzi, ad uso esclusivo dell'edificio. Assente Stallo riservato ai disabili.	Realizzare stallo riservato raccordato all'ingresso.
ACCESSO ESTERNO	Soglia con gradino h2,5 cm	Smussare il gradino della soglia ingresso.
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico non accessibile	Ristrutturazione servizio igienici per renderlo accessibile a una sedia a ruote
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Assente	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	-	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	-	Nessuno.
AREE SCOPERTE	Piazzale in ghiaia con marciapiede adiacente l'ingresso.	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	–	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	X	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	4,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 16 Marzo 2023

1



Piazzale.

2




Ingresso.

3



Atrio comune

4

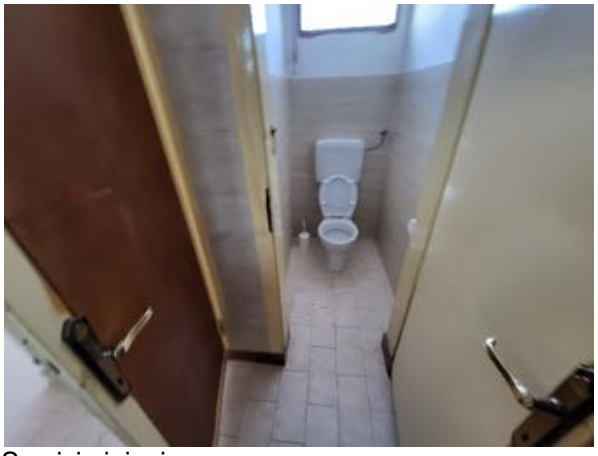

Servizio igienico

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
	Soglia ingresso	*2*	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	1,0	150,00
1	Piazzale esterno e stallo	*1*	PAR.3	Realizzazione stallo riservato in area non pavimentata, con parziale asfaltatura piazzale raccordato al percorso pedonale e posa cartello	1,0	560,00
2	Servizio igienico	*4*	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	n. 1,0	10.000,00
				COSTO TOTALE €		**10.710,00**

NOME	PARCHEGGIO CIPRESSINA	E29
INDIRIZZO	Via Cipressina, 5 – Asolo	ALTRO

LIVELLI	Livello -1, livello -2	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	SI	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	L'ascensore non è in funzione ma è già previsto un intervento di rimessa in funzione

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Presenti stalli riservati ai titolari di contrassegno CUDE	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Rampa pedonale esterna senza corrimano.	Installazione corrimano
SERVIZIO IGIENICO	Servizio igienico non accessibile per sedia a ruote.	RICONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO IGIENICO al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	–	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Ascensore: pulsantiera priva di segnale braille e segnalazione acustico di piano.	Installare braille e segnalaz. acustica.
FRUIBILITA' INTERNA	–	–
AREE SCOPERTE	–	–
USCITE SICUREZZA	–	–
NOTE	–	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	4,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 06 Marzo 2023

1



Ingresso parcheggio dalla strada

2




Rampa esterna accesso pedonale

3




Percorso accesso pedonale

4

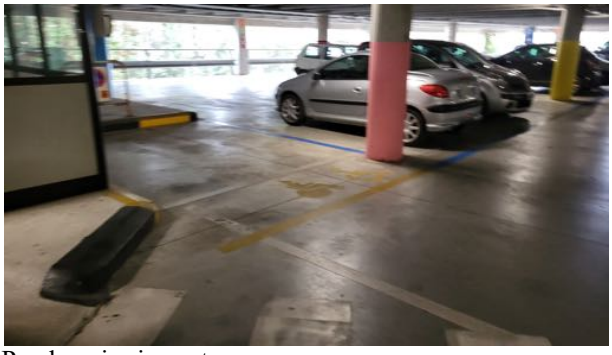

Parcheggio riservato

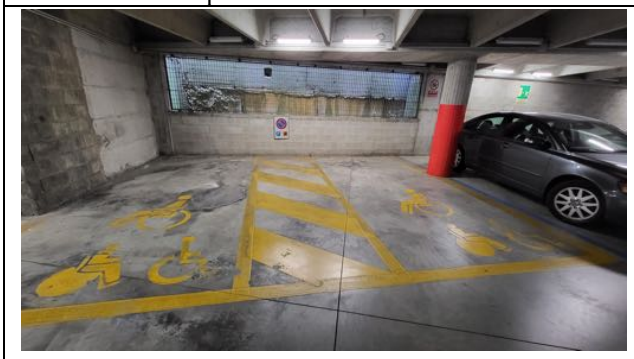



Servizi igienici

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Accesso esterno	*2-3*	SCA.3	Installazione di CORRIMANO tipo semplice tubolare in acciaio	20,0	2.000,00
2	Servizio igienico	*3*	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO IGIENICO al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	1,0	8.000,00
3	Impianto sollevamento	–	IMP.4	ASCENSORE: adeguamento con installazione avvisatore acustico di presenza al piano e segnale tattile su pulsantiera.	1,0	800,00
				COSTO TOTALE		**10.800,00**

NOME	CIMITERO di PAGNANO	E30
INDIRIZZO	Via San Cosmo – Pagnano	CIMIT.

LIVELLI	In piano (ingresso), livello -1 (parte nuova)	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	NO
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Assente	Realizzazione stallo riservato adiacente l'ingresso.
ACCESSO ESTERNO	–	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Assente	Realizzazione servizio igienico acessibile.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Scala priva di segnalazione, di antiscivolo, corrimano incompleto.	Segnalare inizio scala, installare antiscivolo, completare corrimano
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	Vialetto centrale pavimentato.	Nessuno
AREE SCOPERTE	–	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	Verificare ev. disponibilità spazio per realizzazione rampa collegamento livelli.	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	3,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	6,0

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Parcheggio	*2*	PAR.3	Realizzazione stallo riservato in area non pavimentata, con asfaltatura stallo raccordato al percorso pedonale e posa cartello.	1,0	560,00

2	Servizio igienico	–	BAG.6	Fornitura e installazione modulo prefabbricato monoblocco per servizio igienico per disabili, dimensioni esterne 5,00x2,44x2,72, completo di impianto elettrico con quadretto interruttore e presa, serramenti esterni costituiti da 1 porta e 3 finestrini vasistas con vetro retinato, pavimento in legnocemento spessore 22mm, completo di accessori bagno, compreso trasporto, allacci idrici ed elettrici.	1,0	16.000,00
	Scala	*3-4*	SCA.3 SCA.2 ORI.3	-Posa CORRIMANO in acciaio PER ESTERNI, composto da montante in acciaio e corrimano inferiore ad h 100 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della scala, incluse opere murarie. -Realizzazione di MARCA GRADINO mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata. -Inserimento nella pavimentazione di fascia in modulo tattilo-plantare codice "pericolo valicabile" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posato a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti.	Ml 4,0 M 20,0 Ml 2,0	600,00 150,00 280,00
				COSTO TOTALE €		**0,00**

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
16 Marzo 2023

1



Ingresso

2



Area esterna-parcheggi

3



Scala livello -1.

4



Raccordo tra parte vecchia e livello -1

NOME	CIMITERO MONUMENTALE DI SANT'ANNA	E31
INDIRIZZO	Via Sant'Anna, 4 – Centro storico	CIMIT.

LIVELLI	Presenti quattro livelli collegati da scale.	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	Presente progetto di realizzazione rampa sul percorso lato Est, per l'accessibilità fino al livello -2. Il complesso monumentale è sotto tutela della Soprintendenza BB.AA.AA.

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Assente stallo riservato	Realizzazione stallo riservato adiacente l'ingresso.
ACCESSO ESTERNO	Percorsi in ghiaia	-
SERVIZIO IGIENICO	Assente servizio igienico.	(da valutare) Realizzazione servizio igienico.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Presenti 9 scalinate	Installazione corrimano in n.5 scalinate.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente	(da valutare) Installazione montacarichi per visitatori e per movimentazioni degli operatori cimiteriali. OPPURE: realizzazione rampa lato Est.
FRUIBILITA' INTERNA	Tutti i percorsi in ghiaia	Pavimentazione vialetti.
AREE SCOPERTE	–	–
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE		

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	4,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	1,0
somma	da 1 a 10	8,5


ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Ingresso	*1*	PAR.3	Realizzazione stallo riservato in area non pavimentata, con asfaltatura stallo raccordato al percorso pedonale e posa cartello	1,0	560,00

2	Servizio igienico	–	-	(DA VALUTARE) Realizzazione servizio igienico	1,0	0,00
3	Scalinate	*4-8*	SCA.3	Posa di CORRIMANO in acciaio PER ESTERNI, composto da montante in acciaio e corrimano inferiore ad h 100 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie.	n.5 x m 8,0= 40 ml	6.000,00
4	Scalinata lato Est	*9*	RAC.4	Realizzazione RAMPA Costo unitario al metro lineare.	20,0	15.000,00
5	Livello 0 e -1	-	PAV.1	Pavimentazione vialetti in betonelle o altro materiale privo di sconnessioni.	ml 150,0 x 2,0 m= 300 mq	30.000,00
				COSTO TOTALE €		**0,00**

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento: 06 Marzo 2023

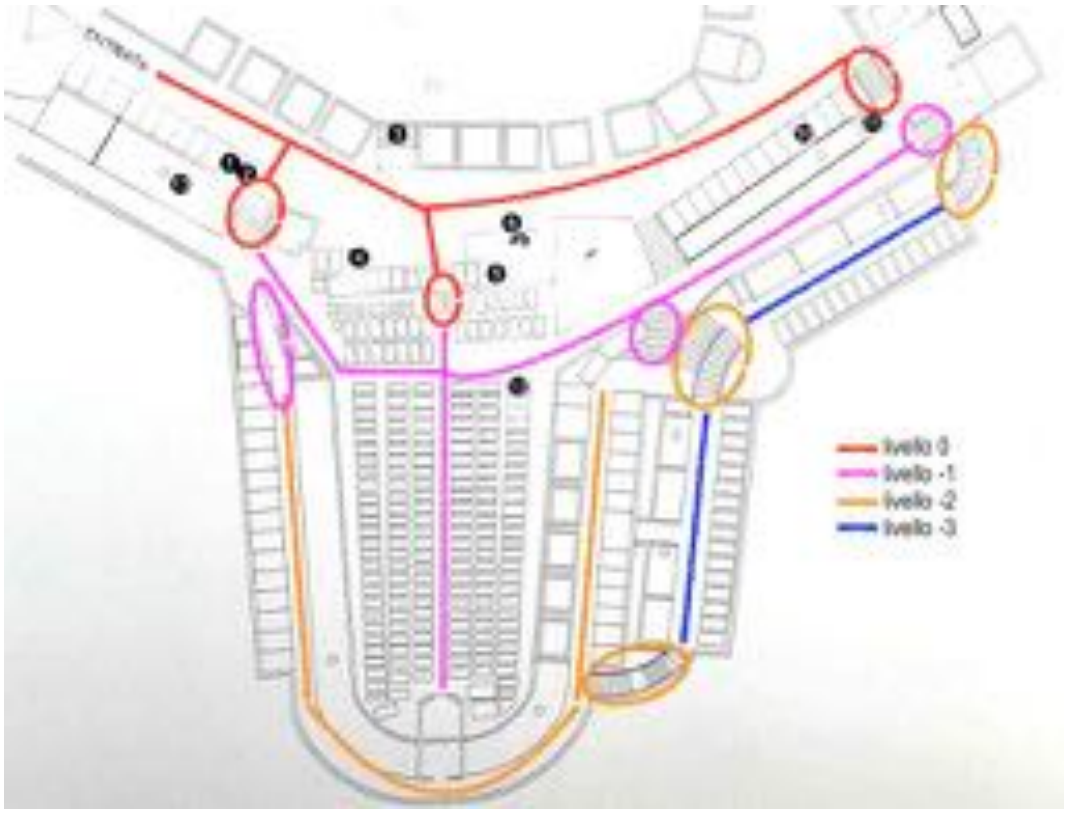

1



Ingresso (livello 0)

2



Viale d'ingresso (livello 0)

3



Parte alta (livello 0)

4



Scala livello 0/-1

5



Campo livello -1

6



Livello -2

7



Scale livello -1/-2

8



Scala livello 0/-1

9



Collegamento ingresso livello 0/ -2

10



Livello -3

NOME	CIMITERO DI SANT'APOLLINARE	E32
INDIRIZZO	Via Sant'Apollinare – Sant'Apollinare	CIMIT.

LIVELLI	P. terra	*AREA ESTERNA DI PERTINENZA*	SI
COLL.VERT.	NO	*SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI*	NO

NOTE DESCRITTIVE	Servizio igienico da realizzare, se opportuno, in comune con l'impianto sportivo (E19)

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	*CRITICITA'*	*INTERVENTO RICHIESTO*
PARCHEGGIO	Presente stallo riservato nel parcheggio in via S. Apollinare.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	1-Accesso principale: via Sant'Apollinare 2-Accesso posteriore: via Galilei	Raccordare ingressi con pav. in betonelle.
SERVIZIO IGIENICO	Assente.	Vedi intervento scheda E19: realizzazione servizio igienico con elemento prefabbricato nell'area parch. di via S. Apollinare per renderlo fruibile anche agli spettatori rugby.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	-	-
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Zona "nuova" con percorsi in ghiaia	Realizzazione percorso pavimentato.
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SICUREZZA	-	-
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	5,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
16 Marzo 2023

1



Stallo parcheggio riservato disabili

2



Area parcheggio in via S. Apollinare.

3



Ingresso da via S. Apollinare

4



Parte nuova e ingresso da via Galilei

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Parte nuova	*4*	PAV.1	Realizzazione percorso pavimentato che collega i due ingressi	Ml 120,0 x 2,0= 240 mq	24.000,00
2	Servizi igienici			v. scheda E19	–	–
				COSTO TOTALE		**24.000,00**

NOME	CIMITERO VILLA D'ASOLO	E33
INDIRIZZO	Via Calderon, 11 – Asolo	CIMIT.

LIVELLI	Livello 1	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
COLL.VERT.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Presente stallo riservato adiacente l'ingresso.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	A raso.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presenti locali di servizio (depositi e servizi igienici); occorre verificare acc. servizio igienico in quanto risulta chiuso a chiave.	–
COLLEGAMENTI VERTICALI scala	Assente	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI impianti	Assente	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	Percorsi pavimentati.	Nessuno.
AREE SCOPERTE	–	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	0,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	3,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
06 Marzo 2023

1



Parcheggio ed ingresso

2



Viabilità interna

3



Viabilità interna

4



5



6



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	*Dove*	*Foto*	*Cod*	*Intervento*	*Quantità*	*Costo €*
1	Servizio igienico	-	-	...		0,00
				COSTO TOTALE €		**0,00**